

SUUNTO EON CORE


BRUKERVEILEDNING


1. Sikkerhet.....	4
2. Kom i gang.....	7
2.1. Skjermstater og -visninger.....	7
2.2. Ikoner.....	7
2.3. Oppsett.....	8
2.4. Produktkompatibilitet.....	8
2.5. Før du dykker.....	9
3. Funksjoner.....	10
3.1. Alarmer, advarsler og varsler.....	10
3.2. Algoritmelås.....	11
3.3. Oppstigningshastighet.....	12
3.4. Batteri.....	12
3.5. Kalenderklokke.....	13
3.6. Kompass.....	14
3.6.1. Kalibrering av kompasset.....	14
3.6.2. Angi deklinasjon.....	14
3.6.3. Stilling av peilinglås.....	15
3.7. Tilpasning av dykkemodi med DM5.....	15
3.8. Dekompresjonsdykk.....	17
3.8.1. Siste stoppedybde.....	19
3.9. Lysstyrke på display.....	19
3.10. Dykkehistorikk.....	19
3.11. Enhetsinfo.....	20
3.12. Dykke-moduser.....	20
3.13. Dykkeplanlegger.....	20
3.14. Vipping av display.....	21
3.15. Gassforbruk.....	21
3.16. Gasstid.....	22
3.17. Gassblandinger.....	22
3.18. Språk og enhetssystem.....	23
3.19. Loggbok.....	24
3.20. Movescount mobilapp.....	24
3.21. Multigassdykking.....	25
3.21.1. Modifisere gass under et dykk.....	25
3.21.2. Isobar motdiffusjon (ICD).....	26
3.22. Personlige justeringer og høydejusteringer.....	26
3.23. Oksygenberegninger.....	28
3.24. Rebreather-dykk.....	28
3.24.1. Lukket krets-gasser.....	28
3.24.2. Åpen krets-gasser.....	28

3.24.3. Settpunkter.....	28
3.24.4. Bailout-gass.....	30
3.25. Sikkerhetsstopp og deepstop.....	30
3.26. Prøvehastighet.....	30
3.27. Standby og dyp søvn.....	31
3.28. Overflate- og flyforbudstid.....	31
3.29. Suunto DM5 og Movescount.....	32
3.29.1. Synkronisering av logger og innstillinger.....	32
3.29.2. Oppdatering av fastvare.....	32
3.30. Suunto Fused RGBM.....	32
3.30.1. Dykkersikkerhet.....	33
3.30.2. Høydedykking.....	33
3.30.3. Oksygeneksponering.....	34
3.31. Tanktrykk.....	34
3.32. Tidsur.....	35
3.33. Vannkontakter.....	35
4. Stell og støtte.....	36
4.1. Retningslinjer for håndtering.....	36
4.2. Montering av ripebeskyttelse.....	36
4.3. Bytte fra rem til strikk.....	37
4.4. Lade batteriet.....	37
4.5. Få støtte.....	37
4.6. Avhending og resirkulering.....	38
5. Referanse.....	39
5.1. Tekniske spesifikasjoner.....	39
5.2. Samsvar.....	41
5.2.1. EU-radiodirektiv.....	41
5.2.2. Personlig verneutstyr i EU	41
5.2.3. EU-standard for dybdemåler.....	41
5.2.4. FCC-samsvar.....	41
5.2.5. IC.....	42
5.3. Varemerke.....	42
5.4. Patentvarsel.....	42
5.5. International Limited Warranty.....	42
5.6. Copyright.....	43
5.7. Dykkebegreper.....	44


1. Sikkerhet

Typer forholdsregler for sikkerhet

 **ADVARSEL:** - Brukes i sammenheng med en prosedyre eller situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller død.

 **FORSIKTIG:** - Brukes i sammenheng med en prosedyre eller situasjon som vil føre til skade på produktet.

 **MERK:** - Brukes til å fremheve viktig informasjon.


 **TIPS:** - Brukes for å få ekstra tips om hvordan du bruker funksjonene og egenskapene til enheten.


Før du dykker


Sørg for at du forstår bruk av, displayer og begrensninger for dykkeinstrumentet ditt. Hvis du har spørsmål om denne håndboken eller dykkecomputeren, ta kontakt med din Suunto-forhandler før du dykker. Husk alltid at DU ER ANSVARLIG FOR DIN EGEN SIKKERHET!


Dykkecomputeren skal kun brukes med komprimert luft.


Forholdsregler for sikkerhet

 **ADVARSEL:** KUN OPPLÆRTE DYKKERE BØR BRUKE EN DYKKECOMPUTER! Manglende opplæring for noen form for dykking, inkludert fridykking, kan føre til at en dykker begår feil, slik som feil bruk av gassblandinger eller uriktig dekompresjon, som kan føre til alvorlig skade eller død.

 **ADVARSEL:** Du må lese den trykte hurtigguiden og brukerhåndboken online for din dykkecomputer. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til feil bruk, alvorlig skade eller død.

 **ADVARSEL:** DET ER ALLTID EN RISIKO FOR TRYKKFALLSYKE FOR ENHVER DYKKEPROFIL, SELV OM DU FØLGER DYKKEPLANEN FORESKREVET AV DYKKETABELLER ELLER EN DYKKECOMPUTER. INGEN PROSEDYRE, DYKKECOMPUTER ELLER DYKKETABELL VIL FORHINDRE MULIGHETEN FOR TRYKKFALLSYKE ELLER OKSYGENFORGIFTNING! En persons fysiologiske egenskaper kan variere fra dag til dag. Dykkecomputeren kan ikke gjøre rede for disse variasjonene. Det er anbefalt å holde seg godt innenfor grenseverdiene gitt av instrumentet for å minimere risikoen for trykkfallsyke. Som et ytterligere sikkerhetstiltak bør du oppsøke lege angående helsen din før du dykker.

 **ADVARSEL:** Vi anbefaler vi at du ikke apparatdykker hvis du har pacemaker. Apparatdykking skaper fysiske påkjenninger på kroppen som kanskje ikke er egnet for pacemakere.

 **ADVARSEL:** Oppsøk lege før du bruker denne enheten hvis du har pacemaker. Den induktive frekvensen som brukes av enheten kan forårsake interferens på pacemakere.

⚠ ADVARSEL: Allergiske reaksjoner eller hudirritasjoner kan oppstå når produktet er i kontakt med huden, selv om våre produkter samsvarer med industristandarder. Om dette skulle skje, slutt å bruke umiddelbart og oppsøk lege.

⚠ ADVARSEL: Ikke til profesjonell bruk! Suunto dykkecomputere er kun beregnet på fritidsbruk. Påkjenninger fra kommersiell dykking eller yrkesdykking kan utsette dykkeren for dybder og forhold som har en tendens til å øke risikoen for trykkfallsyke. Suunto anbefaler derfor på det sterkeste at enheten ikke brukes til kommersiell dykking eller yrkesdykking.

⚠ ADVARSEL: BRUK BACKUPINSTRUMENTER! Sørg for at du bruker backupinstrumenter, inkludert dybdemåler, nedsenkbar trykkmåler, tidtaker eller klokke, og at du har tilgang til dekompresjonstabeller når du dykker med en dykkecomputer.

⚠ ADVARSEL: Av sikkerhetsmessige grunner bør du aldri dykke alene. Dykk med en utpekt kompis. Du bør også være sammen med andre i en lengre periode etter et dykk, da begynnende mulig trykkfallsyke kan forsinkes eller utløses av overflateaktiviteter.

⚠ ADVARSEL: UTFØR FORHÅNDSKONTROLL! Alltid kontroller at dykkecomputeren fungerer som den skal, og at den har de riktige innstillingene før du dykker. Sjekk at skjermen fungerer, at batterinivået er OK, at trykket i tanken er riktig, og så videre.


⚠ ADVARSEL: Sjekk dykkedomputeren regelmessig under et dykk. Hvis du tror eller slår fast at det har oppstått et problem med en av computerfunksjonene, må du avslutte dykket øyeblikkelig og returnere til overflaten på en sikker måte. Ring Suuntos kundeservice og returner computeren til et autorisert Suunto-servicesenter for inspeksjon.


⚠ ADVARSEL: DYKKECOMPUTEREN SKAL ALDRI BYTTES ELLER DELES MELLOM BRUKERE MENS DEN ER I BRUK! Dens informasjon vil ikke gjelde for en person som ikke har brukt den for et helt dykk, eller en sekvens av gjentatte dykk. Dens dykkeprofiler må matche dykkeprofilen til brukeren. Hvis dykkecomputeren er igjen på overflaten under et dykk vil den gi uriktige opplysninger for påfølgende dykk. Ingen dykkecomputer kan ta hensyn til dykk som er gjort uten dykkecomputeren. Således kan en hvilken som helst dykkeaktivitet opptil fire dager før førstegangsbruk av dykkecomputeren forårsake villedende informasjon, og må unngås.

⚠ ADVARSEL: IKKE UTSETT NOEN DEL AV DYKKECOMPUTEREN FOR EN GASSBLANDING SOM INNEHOLDER MER ENN 40 % OKSYGEN! Beriket luft med større oksygeninnhold utgjør en risiko for brann eller eksplosjon og alvorlig skade eller død.


⚠ ADVARSEL: IKKE DYKK MED GASS HVIS DU IKKE HAR VERIFISERT INNHOLDET PERSONLIG OG ANGITT DEN ANALYSERTE VERDIEN I DYKKECOMPUTEREN! Unnlattelse av å verifisere tankens innhold og angi de aktuelle gassverdiene i dykkecomputeren der det er aktuelt vil resultere i feil planleggingsinformasjon for dykket.

⚠ ADVARSEL: Bruk av programvare til planlegging av dykk, slik som i Suunto DM5, er ikke en erstatning for riktig dykkeropplæring. Dykking med blandede gasser har farer som dykkere som dykker med luft ikke er kjent med. For å dykke med Trimix, Triox, Heliox og Nitrox, eller alle disse, må dykkeren ha hatt spesialopplæring for den type dykking de utfører.

 **ADVARSEL:** Ikke bruk Suunto USB-kabel i områder der det finnes brannfarlige gasser. Det kan føre til eksplosjon.

 **ADVARSEL:** Ikke demonter eller ommonter en Suunto USB-kabel på noen måte. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

 **ADVARSEL:** Ikke bruk Suunto USB-kabel hvis kabel eller deler er skadet.

 **FORSIKTIG:** IKKE la kontaktpinnene til USB-kabelen berøre noen ledende flate. Dette kan kortslutte kabelen, noe som gjør den ubrukelig.

Nødoppstigninger

Dersom dykkecomputeren mot all formodning svikter under et dykk, følger du nødprosedyrene fra ditt sertifiserte dykkeopplæringscenter for oppstigning omgående på en sikker måte.

2. Kom i gang

2.1. Skjermstatuser og -visninger

Suunto EON Core har to hovedvisninger i overflate- og dykketilstander: tid/ingen deko og kompass. Endre hovedvisningen ved å trykke midtknappen.




Feltet nede til høyre viser flere opplysninger inkludert maks. dybde, tanktrykk, timer, og under dykk også ingen deko og stopp. Du kan endre hva som vises ved å trykke på den nederste knappen.



MERK: Hovedvisninger kan tilpasses. Se 3.7. Tilpasning av dykkemodi med DM5.

Suunto EON Core bytter automatisk mellom overflate- og dykketilstand. Hvis du er mer enn 1,2 m (4 ft) under vannivå, aktiveres dykketilstand.



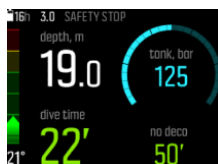

Følgende display viser Suunto EON Core når tanktrykkskjermen er i bruk:



- Aktuell dybde er 19,0 m
- Dykketid er 22 minutter
- Resterende tanktrykk er 125 bar
- Ingen dekompresjonstid er 50 minutter
- Sikkerhetsstopp kommer ved 3,0 meter
- Resterende dykketid er 16 timer før du må lade

2.2. Ikoner

Suunto EON Core Bruker følgende ikoner:

	No-fly time
	Overflatetid (intervall)
	Batteristatus (for enhet: charging, ok, low; for Tank POD: ok, low)
	Batterinivå – tall indikerer gjenværende dykketid før lading er nødvendig




Trykkinformasjon for tank/gass

2.3. Oppsett


For å få mest mulig ut av Suunto EON Core bruk litt tid på å spesialtilpasse funksjoner og visninger. Vær helt sikker på at du kjenner computeren din og få den satt opp slik du vil ha det før du går i vannet.

Komme i gang

1. Vekk enheten ved å koble til USB-kabelen til PC/Mac (eller USB-strømkilde hvis tilgjengelig).

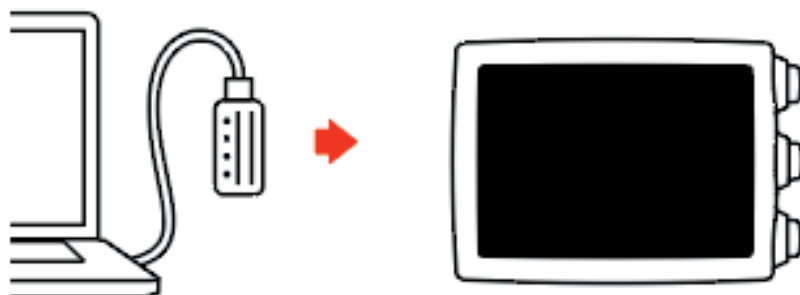

2. Følg oppstartsveiviseren for å konfigurere enheten. Hvis klar, går enheten til oppstigningstilstand.

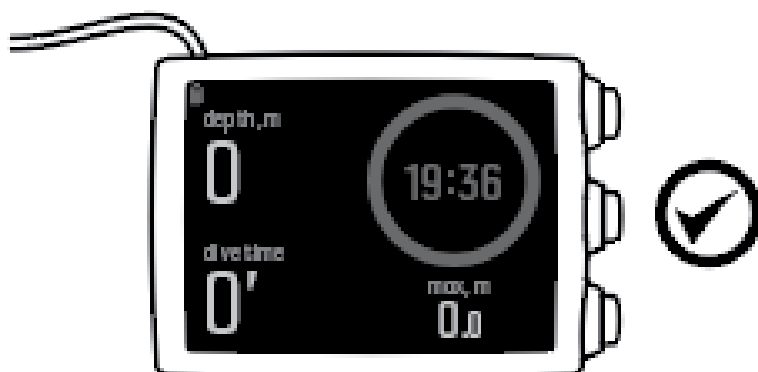

3. Lad fullstendig før første dykk.

Denne oppstartsveiviseren vil guide deg gjennom:

- Language (språk)
- Units (enheter)
- Time format (12h/24h) (Tidsformat (12 t / 24 t))
- Date format (dd.mm / mm.dd) (datoformat (dd.mm/mm.dd))
- Tilkobling til DM5 (frivillig)

2.4. Produktkompatibilitet

Suunto EON Core kan brukes sammen med Suunto Tank POD for trådløs overføring av tanktrykk til dykkecomputeren. En eller flere Tank POD-er kan pares med dykkecomputeren for dykking med flere gasser.

Denne dykkecomputeren kan også pares med Suunto Movescount App via Bluetooth. Med appen kan du endre enhetens innstillinger og overføre dykkelogger til Suunto Movescount.

Du kan også koble denne dykkecomputeren til en PC eller Mac med den medfølgende USB-kabelen og bruke Suunto DM5 til å modifisere enhetsinnstillingene, planlegge dykk samt oppdatere dykkecomputerens programvare.

Med det ekstra strikkadaptersettet for Suunto EON Core kan du skifte ut standardreimen med en strikkvaier hvis det er ønskelig.

Ikke bruk denne dykkecomputeren med noe uautorisert tilbehør eller gjør forsøk på å koble trådløst til mobilapper eller utstyr som ikke er autorisert eller offentlig støttet av Suunto.

2.5. Før du dykker

Sørg for at du fullt ut forstår bruken av, skjermene på og begrensningene til dykkeinstrumentene. Hvis du har spørsmål om denne håndboken eller om dykkecomputeren, må du kontakte din Suunto-forhandler før du dykker. Husk alltid at **DU ER ANSVARLIG FOR DIN EGEN SIKKERHET!**

Denne dykkecomputeren er kun beregnet til bruk med trykkluft. Skal ikke brukes med noen annen type dykking. Trykkluftforsyningen må oppfylle kravene i EU-standardEN12021:2014.

Før du drar ut på en dykketur anbefales det på det sterkeste at du inspiserer dykkecomputeren nøye for å forsikre deg om at alt fungerer som det skal.

Ved dykkestedet bør du utføre manuelle kontroller før du går i vannet.

For dykkecomputeren se til at:

1. Suunto EON Core er i riktig modus og at displayet fungerer som det skal.
2. Høydeinnstillingen er korrekt.
3. Personlige innstillinger er korrekt.
4. Deepstops er riktig innstilt.
5. Enhetssystem er korrekt.
6. Kompasset er kalibrert. Start kalibreringen manuelt for å også bekrefte at dykkecomputerens hørbare lyder fungerer. Etter vellykket kalibrering skal du høre en lyd.
7. Batteriet er fulladet.
8. Alle primære og backupmålere for tid, trykk og dybde, både digitale og mekaniske, viser riktige, konsekvente avlesinger.
9. Hvis Suunto Tank POD-er er i bruk, tilkoblingene fungerer og gassutvalg er riktig.


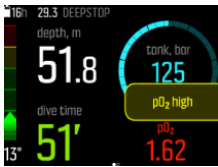
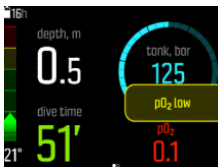
3. Funksjoner

3.1. Alarmer, advarsler og varsler

Suunto EON Core har fargekodete alarmer, advarsler og varslinger. De vises fremtredende på displayet med en hørbar alarm (hvis toner er på). Alarmer er alltid røde. Advarsler kan være røde eller gule. Varslinger er alltid gule.

Når en alarm, advarsel eller varsling forekommer, vises en melding som en popup. Pop-upmeldinger kan godkjennes ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Informasjonen som trenger oppmerksomhet forblir på skjermen eller som et rullbart element i bunnfeltet inntil situasjonen er tilbake til normalt.

Alarmer er kritiske hendelser som alltid krever umiddelbar handling. Når en alarmsituasjon kommer tilbake til normalt, vil alarmen stoppe automatisk.

Alarm	Forklaring
	Oppstigningshastigheter overskrider en sikker hastighet på 10 m (33 ft) per minutt i fem sekunder eller mer.
	Dekompresjonstak brutt med mer enn 0,6 m (2 ft) på et dekompresjonsdykk. Umiddelbar nedstigning tilbake til takdybden og fortsett normal oppstigning.
	Delvis trykk av oksygen overskrider sikkert nivå (>1,6). Umiddelbar oppstigning eller skifting til en gass med lavere oksygenprosentandel.
	Delvis trykk av oksygen under sikkert nivå (<0,18). Umiddelbar nedstigning eller skift til en gass med høyere oksygenprosentandel.

Advarsler varsler deg om hendelser som kan påvirke helsen og sikkerheten din hvis du ikke handler. Bekreft advarselen ved å trykke på hvilken som helst knapp.

Advarsel	Forklaring
CNS100%	Sentralnervesystemets toksisitetsnivå ved 100 % grense
OTU300	Anbefalt daglig grense for oksygentoleransenhet nådd
Dybde	Dybden overskrider dybdealarmgrensen

Advarsel	Forklaring
Dive time (dykketid)	Dykketid overskrider dykketidalarmgrensen
Diluent high PO2 (diluent høy PO2)	Diluent deltrykk av oksygen overskrider sikkert nivå (>1,6); ingen umiddelbar fare med mindre diluent brukes, f.eks. for reserve
Diluent low PO2 (diluent lav PO2)	Diluent deltrykk av oksygen under sikkert nivå (<0,18); ingen umiddelbar fare med mindre diluent brukes, f.eks. for reserve
Gas time (gasstid)	Gasstid overskrider din gasstidalarmgrense, eller tanktrykket er under 35 bar (~510 psi), der gasstiden i så fall er null.
Sikkerhetsstopp brutt	Sikkerhetsstopptaket brutt med mer enn 0,6 m (2 ft)
Tanktrykk	Tanktrykket er under tanktrykkgrensen. I tillegg til den konfigurerbare gasstidsalermen viser dykkecomputeren også en alarm når et trykk på 75 bar og 50 bar nås. Tanktrykknummeret tvinges på displayet og blir gult etter 75 bar og rødt etter 50 bar.

Varslinger indikerer hendelser som krever forebyggende tiltak. Bekreft varslingen ved å trykke på hvilken som helst knapp.

Varsling	Forklaring
CNS80%	Sentralnervesystemets toksisitetsnivå ved 80% grense
OTU250	Omtrent 80 % av anbefalt daglig grense for OTU nådd
Bytte gass	På multigassdykk ved oppstigning er det trygt å bytte til neste tilgjengelige gass for optimal dekompresjonsprofil
Lavt batterinivå	Omtrent tre timers dykketid igjen
Lading nødvendig	Omtrent to timers batteritid igjen; lading kreves før neste dykk
Settpunkt byttet	Settpunkt byttet automatisk på rebreather-dykk. Se 3.24.3. <i>Settpunkter</i>
Tank POD lavt batteri	Tank POD batterilevetid lav; batteriskifte kreves


3.2. Algoritmelås

Suunto Fused™ RGBM-algoritmen låses i 48 timer om du omgår dekompresjonsstopp lenger enn tre (3) minutter. Når algoritmen er låst vil ingen algoritmeinformasjon være tilgjengelig og **Låst** (låst) vises i stedet. Låsing av algoritmen er en sikkerhetsfunksjon som viser at algoritmeinformasjonen ikke lenger er gyldig.

Når du stiger over dekompresjonstaket med mer enn 0,6 meter, vil takparameteren vises i rødt med en pil som peker nedover, og en lydalarm genereres.



Dersom dette skjer, bør du stige ned tilbake under taknivået for å fortsette dekompresjonen. Hvis du ikke gjør det innen tre (3) minutter, vil Suunto EON Core låse algoritmeberegningen og vise **Låst** (låst) i stedet, som vist nedenfor. Merk at takverdien ikke lenger vises.

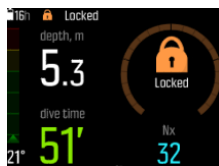

I denne tilstanden reduserer du risikoen for dykkersyke (DCS) betraktelig. Dekompresjonsinformasjon er ikke tilgjengelig i 48 timer etter oppstigning til overflaten.

Det er mulig å dykke med enheten når algoritmen er låst, men i stedet for dekompresjonsinformasjon vises **Låst** (låst). Dykking mens algoritmen er låst tilbakestill algoritmelåsen til 48 timer når du kommer opp til overflaten.

3.3. Oppstigningshastighet

Under et dykk indikerer søylen til venstre oppstigningshastigheten. Ett søyletrinn tilsvarer 2 m (6,6 ft) per minutt.

Søylen er også fargekodet:

- **Grønt** indikerer at oppstigningshastigheten er OK, mindre enn 8 m (26,2 ft) per minutt
- **Gult** indikerer at oppstigningshastigheten er moderat høy 8-10 m (26-33 ft) per minutt
- **Rødt** indikerer at oppstigningshastigheten er for høy 10 m (33 ft) per minutt







Når maksimal oppstigningshastighet overskrides i fem sekunder, genereres en alarm. Stigningshastighetsovertredelser fører til lengre sikkerhetsstoptider.

⚠ ADVARSEL: IKKE OVERSKRID DEN MAKSIMALE OPPSTIGNINGSHASTIGHETEN! Raske oppstigninger øker risikoen for skader. Du må alltid utføre obligatoriske og anbefalte sikkerhetsstopp hvis du har overskredet den maksimale anbefalte oppstigningshastigheten. Hvis obligatoriske sikkerhetsstopp ikke blir fullført, vil dekompresjonsalgoritmen straffe ditt/dine neste dykk.


3.4. Batteri

Suunto EON Core har et oppladbart litium-ionbatteri. Lad batteriet ved å koble Suunto EON Core til en strømkilde med den medfølgende USB-kabelen. Som strømkilde kan du bruke enten computerens USB-port eller en vegglander.

Batteriikonet øverst i venstre hjørne av displayet viser batteristatusen. Til høyre for batteriikonet er den beregnede resterende dykktiden i timer.

Ikon	Forklaring
	Beregnet resterende dykktid er 16 timer; ikke noe umiddelbart behov for å lade
	Beregnet resterende dykktid er tre (3) timer eller mindre; lading nødvendig
	Beregnet resterende dykktid mindre enn (1) time; må lades umiddelbart
	Under batterilading vises aktuelt ladenivå som resterende dykktid

Når ladenivået faller under 2 (to) timer, kan du ikke starte et dykk med Suunto EON Core. En pop-up-melding indikerer at lading er nødvendig.

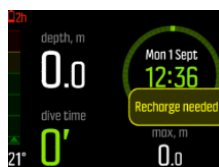

3.5. Kalenderklokke

Tidspunkt- og datoinnstillinger finner du under **Generelt / Enhetsinnstillinger / Tidspunkt og dato**.

Tidspunkt- og datoformater finner du under **Generelt / Enhetsinnstillinger / Enheter og formater**.

For å endre tid og dato

1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
2. Bla gjennom til **Generelt / Enhetsinnstillinger / Tidspunkt og dato**.
3. Bla til **Angi tidspunkt** eller **Angi dato** med øverste eller nederste knapp.
4. Trykk på knappen i midten for å angi innstillingen.
5. Juster innstillingen med øverste eller nederste knapp.
6. Trykk på den midtre knappen for å gå til neste innstilling.
7. Trykk på den midtre knappen igjen når den siste verdien er angitt for å lagre og gå tilbake til menyen **Tidspunkt og dato**.
8. Hold inn knappen i midten for å gå ut når du er ferdig.

For å endre formater for tidspunkt og dato

1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
2. Bla gjennom til **Generelt / Enhetsinnstillinger / Enheter og formater**.
3. Bla til **Tidspunktformat** eller **Datoformat** med øverste eller nederste knapp.
4. Følg trinn 5–8 som ovenfor for å endre og lagre formater.

3.6. Kompass

Suunto EON Core inkluderer et skråstillingskompensert digitalt kompass, som er tilgjengelig som hovedvisning.



3.6.1. Kalibrering av kompasset

Når du først begynner å bruke Suunto EON Core, må kompasset kalibreres. Suunto EON Core viser kalibreringsikonet når du går inn i kompassvisningen. Kalibrer kompasset ved å rotere enheten langsomt i hånden i store 8-talls sløyfer.


Under kalibreringsprosessen vil kompasset justere seg selv til det omgivende magnetiske feltet.



På grunn av endringer i det omgivende magnetiske feltet anbefales det å rekalkibrere kompasset før hvert dykk.

Slik startes kalibreringen manuelt:

1. Hold midtknappen nede for å åpne menyen.
2. Bla til **Generelt / Kompass**.
3. Trykk midtknappen for å åpne **Compass** (kompass).
4. Rull opp eller ned for å velge **Calibrate** (kalibrer).
5. Start kalibreringen ved å bevege enheten rundt i en 3D-figur-8, slik som bildet viser.
6. En lyd indikerer at kalibreringen var vellykket, og skjermen går tilbake til menyen **Compass** (kompass).

 **MERK:** Hvis kalibreringen mislykkes flere ganger på rad, kan du være i et område med sterke magnetiske kilder, slik som store metallobjekter. Flytt deg til et annet sted og prøv å kalibrere kompasset på nytt.

3.6.2. Angi deklinasjon

Du bør alltid justere kompassdeklinasjonen for området du dykker i for å få nøyaktige avlesninger. Sjekk den lokale deklinasjonen fra en tiltrodd kilde, og angi verdien i Suunto EON Core.

For å angi deklinasjon:

1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
2. Bla gjennom til **Generelt / Kompass**.
3. Trykk på knappen i midten for å gå til **Kompass**.
4. Trykk på den midtre knappen igjen for å angi **Deklinasjon**.

5. Rull opp/ned for å angi deklinasjonsvinkelen: Start på 0,0° og bla opp mot østlig eller ned mot vestlig deklinasjon. For å slå av deklinasjon, angi deklinasjonsvinkel til 0,0°.
6. Trykk på knappen i midten for å lagre endringene og gå tilbake til **Kompass**-menyen.
7. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.

3.6.3. Stilling av peilinglås

En peiling er vinkelen mellom nord og ditt mål. Enkelt sagt så er det den retningen du ønsker å bevege deg i. Din kurs er den faktiske retningen du beveger deg i.

Du kan stille en peilinglås for å hjelpe deg å orientere under vann, og sørge for at du opprettholder den samme reiseretningen. For eksempel kan du stille en peilinglås for retningen til et rev før du forlater båten.

Du kan tilbakestille peilinglåsen når som helst, men du kan kun slette en peilinglås mens du er på overflaten.

For å stille inn en peilinglås:

1. Trykk midtknappen for å skifte til kompassvisningen.
2. Hold Suunto EON Core i vater foran deg, med toppen pekende i retning av målet.
3. Hold den nedre knappen trykket inntil du ser varslingen **Bearing locked** (lager låst).

Når du har en peiling låst, er låseposisjonen indikert på kompassrosen, slik som vist nedenfor.



Under kursen (stort tall i midten av kompasset) ser du også den relative forskjellen mellom peiling og kurs. Så for eksempel når du ønsker å reise i akkurat retningen for peilingen, skal det laveste tallet være 0°.

Hvis du ønsker å stille inn en ny peilinglås, bare gjenta samme prosedyre som ovenfor. Hver peilinglås registreres i dykkeloggen din med et tidsstempel.

For å slette peilinglås fra kompassvisningen må du returnere til overflaten.

For å slette en peilinglås:

1. I overflatetilstand hold midtknappen nede for å åpne hovedmenyen.
2. Rull til **GENERAL** (generelt) med de øvre eller nedre knappene og trykk på midtknappen.
3. Trykk midtknappen for å åpne **Compass** (kompass).
4. Velg **Clear bearing** (slett peiling) med midtknappen.
5. Hold midtknappen nede for å avslutte.

3.7. Tilpasning av dykkemodi med DM5

Du kan tilpasse Suunto EON Core visninger og funksjoner med Suunto DM5. Opprett opptil 10 forskjellige dykkemodus, med opptil fire tilpassede visninger hver.

Se videoen på *YouTube*.

For å tilpasse Suunto EON Core:

1. Last ned og installer Suunto DM5 fra <http://www.suunto.com/DM5>.
2. Koble Suunto EON Core til computeren med USB-kabelen.

3. Velg Suunto EON Core i vinduet enheter.
4. Velg fanen **Tilpasning**. Du kan opprette nye dykkemodi og endre eksisterende.



MERK: Når du oppretter eller endrer dykkemodi må du synkronisere endringene med Suunto EON Core før du kobler fra USB-kabelen, slik at endringene lagres på enheten din.

Tilpasningen er inndelt i fire kategorier:

- Navn på dykkemodus
- Dykkealgoritme
- Gassinnstillinger
- Tilpass visninger

Dykkemodus (navn)

Maksimal lengde på navnet er 15 tegn. Bruk noe kort og enkelt som gjør det lett å identifisere funksjonene og informasjonen du har tilpasset i denne modusen.

Dykkealgoritme

Du kan velge å bruke Suunto Fused™ RGBM eller ingen algoritme (se 3.30. *Suunto Fused RGBM*). Hvis du velger ingen algoritme, vil Suunto EON Core fungere som en måler (bunntidsur) i denne modusen. Hvis du velger Suunto Fused RGBM, har du tilgang til ytterligere to innstillinger: personlig innstilling (algoritmekonservatisme) og høydeinnstilling.

Gassinnstillinger

Her konfigurerer du hva du ser under menyen **Gass** i Suunto EON Core. Alternativet for flere gasser kan slås av eller på. Slå det på for å kunne dykke med flere gasser. Når avslått er gassmenyen forenklet og enklere å bruke med bare én gass.

Helium kan også slås av eller på. Slår du av denne, kan du ikke se heliumkomponenten for noen av gassene.


Innstillingen gass maks pO₂ kan også angis til manuell eller fast. Det faste alternativet betyr at den valgte verdien brukes for alle gasser, og muligheten for manuell endring i menyen **Gass** er deaktivert. Når manuell er valgt kan du endre gass maks pO₂ for hver gass individuelt i menyen **Gass**.

Tilpass visninger

For hver dykkemodus kan du opprette opptil fire tilpassede visninger. For hver visning er det to områder for tilpasning av visning: stil og innhold.

Modusens stil kan være uthøvet, grafisk eller klassisk.

Uthøvet stil presenterer nøkkelinformasjon med store tall:

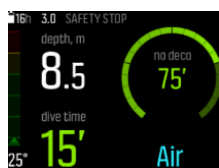

Grafisk stil presenterer informasjon med ekstra visuelle elementer:



Klassisk stil presenterer informasjon på tradisjonell måte med tall:



Innen hver modusvisning kan du definere hvilken informasjon som skal vises i tilpassede felt. Når du redigerer visningen i DM5, får du en forhåndsvisning av hvordan det vil se ut på din Suunto EON Core.

I hver visning kan du definere flere tilpassede feltpar for verdier vist nederst i venstre og høyre hjørne. Når du bruker visningen i Suunto EON Core kan du bla gjennom disse feltparene ved å trykke på den nedre knappen.

3.8. Dekompresjonsdykk

Hvis du overskrider ikke-dekompresjonsgrensen på et dykk, gir Suunto EON Core dekompresjonsinformasjonen som kreves for oppstigning. Oppstigningsinformasjon presenteres alltid med to verdier:

- **tak:** dybde som du ikke skal gå over
- **asc. time** (oppst.tid): optimal oppstigningstid i minutter for å komme opp til overflaten med de angitte gassene


⚠ ADVARSEL: STIG ALDRI OPP OVER TAKET! Du må ikke stige opp over taket under dekompresjon. For å unngå å gjøre det ved et uhell bør du holde deg litt under taket.

På et dekompresjonsdykk kan det være tre typer stopp:

- Sikkerhetsstopp
- Dyp stopp
- Dekompresjonsstopp

Du kan slå på eller av dype stopp under **Dive settings** (dykkeinnstillinger) / **Parameters** (parametere). I tillegg kan du justere sikkerhetsstopptiden så den er 3, 4 eller 5 minutter.

Illustrasjonen nedenfor presenterer hvordan dekompresjon vises på Suunto EON Core. Når du stiger opp nært takdybden og går inn i dekovindusområdet, vises to piler foran taknummeret.

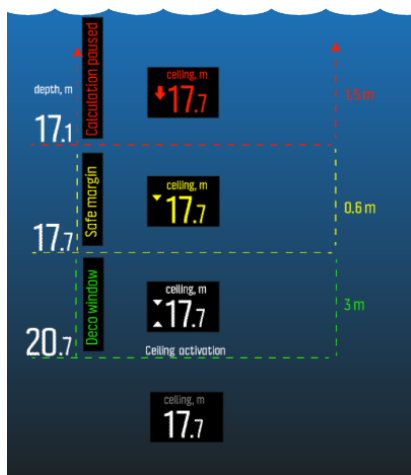

Dekovindusområdet er takdybde + 3,0 meter (9 ft). Dette er området der dekompresjonen finner sted. Jo nærmere taket du holder deg, desto mer optimal er dekompresjonstiden.

Hvis du stiger opp over takdybden, er det fortsatt et sikkert marginområde, lik takdybden -0,6 meter (2 ft). I dette sikre marginområdet fortsetter dekompresjonskalkuleringen fortsatt, men du anbefales å gå ned under takdybden. Dette indikeres av takdybdennummeret som blir gult med en nedoverpil foran det.

Hvis du går over det sikre marginområdet, settes dekompresjonskalkuleringen på pause inntil du går tilbake under denne grensen. En hørbar alarm og en nedoverpil foran et rødt taknummer indikerer usikker dekompresjon.


Hvis du ignorerer alarmen og holder deg over den sikre marginen i tre minutter, låser Suunto EON Core algoritmekalkulasjonen, og dekompresjonsinformasjonen vil ikke være tilgjengelig lenger på dykket. Se *Algorithm_lock*.

Nedenfor finnes en typisk dekompresjonsdykkvisning som viser oppstigningstid og første nødvendige dype stopp ved 20,3 meter:




Suunto EON Core viser takverdien alltid fra de dypeste av disse stoppene. Tak for dype stopp og sikkerhetsstopp er alltid ved konstant dybde når du er ved stoppen. Stopptiden telles ned i minutter og sekunder.

Nedenfor finnes et eksempel på hva Suunto EON Core viser under dyp stopp:

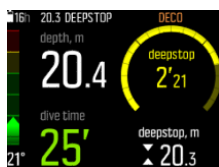

Nedenfor finnes et eksempel på hva Suunto EON Core viser under sikkerhetsstopp:

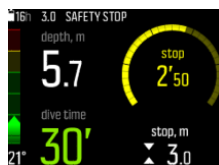

Med dekompresjonsstoppene reduseres taket alltid når du er i nærheten av takdybden og gir kontinuerlig dekompresjon med optimal oppstigningstid.

Nedenfor finnes et eksempel på hva Suunto EON Core ser ut som på dekompresjonsstopp:



MERK: Det anbefales alltid å holde deg nært dekompresjonstaket når du stiger opp.

Oppstigningstid er alltid minimumstiden som er nødvendig for å nå overflaten. Det inkluderer:

- Tid som kreves for dype stopp
- Oppstigningstid fra dypet på 10 m (33 ft) per minutt
- Tid som kreves for dekompresjon



ADVARSEL: DEN FAKTISKE OPPSTIGNINGSTIDEN KAN VÆRE LENGRE ENN DET SOM VISES AV DYKKECOMPUTEREN. Oppstigningstiden øker hvis du (1) holder deg på dybden, (2) stiger saktere enn 10 m/min (33 fot/ min), (3) gjør dekompresjonsstoppet lenger ned enn taket eller (4) glemmer å bytte gassblandingen som brukes. Disse faktorene kan også øke mengden pustegass som kreves for å nå overflaten.

3.8.1. Siste stoppedybde

Du kan justere siste stoppedybde for dekompresjonsdykk under **Dykkeinnstillinger / Parametere / Siste stoppedybde**. Det er tre alternativer, 3, 4,5 og 6 meter.

Som standard er siste stoppedybde 3 meter. Dette er den anbefalte siste stoppedybde.



MERK: Denne innstillingen påvirker ikke takdybden for et dekompresjonsdykk. Siste takdybde er alltid 3 meter.

3.9. Lysstyrke på display

Lysstyrken til displayet kan justeres under **Generelt » Enhetsinnstillinger » Lysstyrke**. Standardverdien er 50 %. Dersom du justerer denne verdien, vil det direkte påvirke batteriets levetid.




TIPS: Du kan forlenge batteriets levetid betraktelig ved å redusere displayets lysstyrke.

3.10. Dykkehistorikk

Dykkehistorikk er en oppsummering av alle dykkene du har gjennomført med din Suunto EON Core. Historikken inndeles etter dykkemodus brukt for dykket. Hver oppsummering av dykketype inkluderer antall dykk, kumulerte dykketimer og maksdybde.



 **MERK:** Dersom det er mer historikk tilgjengelig enn den som kan vises på én skjerm, kan du bla gjennom resten av informasjonen med øvre og nedre knapp.

3.11. Enhetsinfo


Du finner informasjon om Suunto EON Core under **Generelt / Om EON**. Denne informasjonen inkluderer enhetshistorikk, programvareversjon og radiosamsvar.

Slik får du tilgang til Suunto EON Core informasjon

1. Hold inn knappen i midten for å gå til hovedmenyen.
2. Rull til **GENERELT** med den øvre og nedre knappen, og trykk på knappen i midten.
3. Trykk på knappen i midten for å gå til **Om EON**.
4. Hold knappen i midten inne for å gå tilbake og gå ut av menyen.

3.12. Dykke-moduser

Som standard har Suunto EON Core to dykkemoduser: Air/Nitrox og Gauge (bunntimer). Velg passende modus for ditt dykk under **Dive settings** (dykkeinnstillinger) » **Mode** (modus).


 **MERK:** Air/Nitrox-dykkemodus er en enkeltgassmodus. Menyene **Gas(es)** (gass(er)) under denne modusen vil ikke gjøre det mulig å legge til mer enn én gass. Men dette kan endres i løpet av tilpasningen. Se 3.7. Tilpasning av dykkemodi med DM5.

Standard dykkemodus er prominent stil. Du kan endre stilen og andre innstillinger, samt opprette flere dykkemoduser ved bruk av Suunto DM5. Se 3.7. Tilpasning av dykkemodi med DM5.

I DM5 kan du også aktivere flergassmodus for Trimix og andre mer avanserte dekompresjonsdykk.

Dekompresjonsalgoritmen som brukes i Suunto EON Core er Suunto Fused™ RGBM. Hvis du vil ha mer informasjon om algoritmen, se 3.30. *Suunto Fused RGBM*.

Gauge (måler) er en bottenntimer-modus og har dermed ingen inkludert dekompresjonsinformasjon eller -beregning.

 **MERK:** Etter dykking i målermodus er dekompresjonskalkulering låst i 48 timer. Hvis du dykker igjen i løpet av denne tiden, er ingen dekompresjonskalkulasjon tilgjengelig, og **ERROR** vises i dekompresjonsinformasjonsfeltene.

3.13. Dykkeplanlegger

Med dykkeplanleggeren i Suunto EON Core kan du raskt planlegge ditt neste dykk. Planleggeren viser tilgjengelig dekompresjonstid og gassid for dykket ditt basert på dybde og gassblanding.

Du kan også bruke dykkeplanleggeren til å planlegge dykk i serier, og den vil ta hensyn til gjenværende nitrogen fra tidligere dykk basert på den planlagte overflatetiden du angir.

Før du planlegger ditt første dykk må du sørge for at du har godt gjennom planleggerens innstillinger og konfigurert dem i samsvar med dine personlige preferanser. Du kan vise planleggeren og justere innstillinger under menyen **Dykkeplanlegger**.

Disse innstillingene inkluderer tankstørrelse og trykk ved starten av dykket, i tillegg til personlig gassforbruk (forbruk av overflategass). Er du ikke sikker på hva ditt personlige gassforbruk er, anbefaler vi å bruke standardverdien på 25 L/min (0,90 kubikkfot/min).




MERK: Estimert gasstid beregnes basert på tanktrykk ved start minus 35 bar (510 psi).

Den beregnede ikke-dekompresjonstiden er basert på dykkedybde og gassblanding. Det tas hensyn til gjenværende nitrogen fra tidligere dykk, i tillegg til overflatetid. **GASSTID** avhenger av dykkedybde, personlig forbruk og tankstørrelse/-trykk.

Du kan endre dybde og blanding i dykkeplanlegger-displayet.


For eksempel, for det første dykket i en serie, om du angir 18 meter og bruker en blanding med 21 % oksygen, vil du se det følgende:

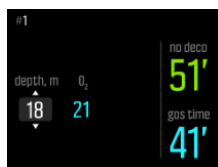

I dette eksempelet er de beregnede verdiene:

- Dykknummer i dykkeserien: 1
- Tilgjengelig ikke-dekompresjonstid: 51 minutter
- Gjenværende gasstid: 41 minutter

Når du planlegger flere dykk i en serie, kan du bruke dykkeplanleggeren til å justere overflatetiden. I eksempelet nedenfor er overflatetiden før det andre dykket 1:37 minutter. Juster overflatetiden for å se hvordan det påvirker ikke-dekompresjonstiden.

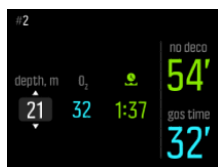

3.14. Vipping av display

Du kan vippe displayet på Suunto EON Core slik at knappene er enten på høyre eller venstre side av dykkecomputeren, slik at den kan brukes på begge armer.


Endre knapperetningen under **Generelt** » **Enhetsinnstillinger** » **Vipping av display**.

Velg **Knapper høyre** for å få knappen på høyre side eller **Knapper venstre** for å ha dem på venstre side.

3.15. Gassforbruk

Gassforbruk viser til gjennomsnittlig forbruk av gass under et dykk i sanntid. Med andre ord så er det mengden gass en dykker forbruker på ett minutt på overflaten. Dette er ofte kjent som forbruk av overflateluft eller SAC-forbruk.

Gjennomsnittlig gassforbruk måles i liter per minutt. Dette er et valgfritt felt, og må legges til dine tilpassede visninger av dykkemodi i DM5. I den klassiske visningen nedenfor står gjennomsnittlig gassforbruk nederst i høyre hjørne.

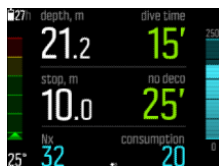

For å aktivere gassforbruk

1. Legg til feltet gassforbruk i din tilpassede dykkemodus i DM5. Se *3.7. Tilpasning av dykkemodi med DM5*.
2. For å montere og tilknytte en Suunto tank-POD. Se *Tanktrykk*.
3. Når du har valgt riktig gass og gått tilbake til hovedtidsvisningen, holder du inne den midtre knappen for å gå til menyen.
4. Rull til **Gass** med den nederste knappen, og velg med knappen i midten.
5. Rull til gassen du nettopp valgte fra tank-POD-en din, og velg med knappen i midten.
6. Rull til **Tankstørrelse** og velg med knappen i midten.
7. Kontroller tankstørrelsen og endre størrelse med øvre eller nedre knapp etter behov. Bekreft endringen med knappen i midten.
8. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.



MERK: Du må angi tankstørrelsen for å få oppgitt nøyaktig gassforbruk. Avlesninger av gassforbruk blir unøyaktige dersom tankstørrelsen ikke er definert.

3.16. Gasstid

Gasstid viser til gjenværende luft (gass) i den gjeldende gassblandingen, målt i minutter. Tiden er basert på tanktrykk-verdien og din pustehastighet.

Gasstid avhenger også i stor grad av dybden. Hvis for eksempel alle andre faktorer er like, herunder pustehastighet, tanktrykk og tankstørrelse, vil dybde påvirke gasstiden som følger:

- På 10 m (omgivende trykk 2 bar), er gasstiden 40 minutter.
- På 30 m (omgivende trykk 4 bar), er gasstiden 20 minutter.
- På 70 m (omgivende trykk 8 bar), er gasstiden 10 minutter.

Gasstiden er et standardfelt nederst i høyre hjørne på standard dykkemodi. Hvis du ikke har tilknyttet en Suunto tank-POD, vil feltet for gasstid vise n/a. Hvis du har tilknyttet en POD, men ingen data mottas, vil feltet vise –. Dette kan skyldes at POD-en er utenfor rekkevidde, tanken er stengt eller at POD-ens batterinivå er lavt.





3.17. Gassblandinger


Hvis Nitrox- eller Trimix-dykkemodus er valgt, må du definere gassen(e) for at dekompresjonsalgoritmen skal fungerer riktig. Du definerer gassene under **Gas(es) (gass(er))**.

I Nitrox-modus har kun gass bare oksygen (O₂%). Hvis helium er slått på i dykkeinnstillingene, er He% tilgjengelig.

Trimix dykkemodus er deaktivert som standard, slik at helium ikke er tilgjengelig. Aktiver Trimix i DM5, og deretter kan du velge flere gasser ved å slå på alternativet for flere gasser i dykkeinnstillingene.

 **MERK:** Når du har analysert gassen, skal du avrunde resultatet når du legger det inn for Suunto EON Core. For eksempel hvis den analyserte gassen er 31,8 % oksygen, definer gassen som 31 %. Dette gjør dekompresjonskalkulasjonene tryggere. Oksygenkalkulasjoner (pO₂, OTU, CNS%) holdes også konservative, siden oksygenprosentandelen som brukes for disse er O₂% + 1.

 **ADVARSEL:** DYKKECOMPUTEREN STØTTER IKKE BRØKDELER AV PROSENTER FOR OKSYGENKONSENTRASJON. RUND IKKE OPP BRØKDELER AV PROSENTVERDIER! Hvis du runder opp, blir nitrogenprosenten feil, noe som påvirker dekompresjonsberegningene.

 **MERK:** Du kan tilpasse det du ser i menyen **Gas(es) (gass(er))**. Se 3.7. Tilpasning av dykkemodi med DM5.

Det er viktig å forstå hvordan menyen **Gas(es) (gass(er))** fungerer på Trimix-modus, der du kan bruke flere gasser. For eksempel kan du ha følgende gasser når du dykker til 55 m (180,5 ft):

- tx18/45, MOD 58m
- tx50/10, MOD 21m
- oksygen, MOD 6m

I skjermdumpen nedenfor har menyen tre gasser og tx18/45 er valgt som den aktive gassen. Selv om kun én gass er aktiv, kalkulerer dekompresjonsalgoritmen oppstigningstiden (under dykking) ved bruk av alle disse tre gassene.

For å velge en annen aktiv gass:

1. Mens du er i menyen **Gas(es) (gass(er))** trykk på midtknappen for å se gassalternativer.
2. Rull med øvre eller nedre knapper for å merke Select (velg).
3. Trykk på midtknappen igjen for å bekrefte.



Hvis du dykker kun med én gass, se til at du kun har denne ene gassen i menyen **Gas(es) (gass(er))**. Ellers forventer Suunto EON Core at du bruker alle gassene i listen og varsler deg om å bytte gasser i løpet av dykket.

3.18. Språk og enhetssystem

Du kan endre enhetens språk og enhetssystem fra innstillingene under **Generelt » Enhetsinnstillinger**.

Du kan endre disse innstillingene når som helst. Suunto EON Core oppdateres øyeblikkelig slik at endringene trer i kraft.

Under enhetsinnstillingene kan du velge metrisk eller imperisk. Du kan også velge **Avansert**, slik at du kan velge enhetssystemet for spesifikke målinger. Du kan for eksempel bruke metrisk for dybde, og imperisk for tanktrykk.


3.19. Loggbok

Du finner dykkelogger under **Logger**. Som standard står de oppført etter data og klokkeslett, og hver oppføring viser maksimumsdybde og dykketid.




Du finner dykkeloggdetaljer og profil ved å bla gjennom loggen med øvre eller nedre knapp, og velge med den midtre knappen.

Hver dykkelogg inneholder dataprøver med faste 10-sekunders intervaller. Dykkeprofilen har en peker for å bla gjennom loggførte data, og øvre og nedre knapp brukes for å bla gjennom. For mer detaljerte logganalyser kan du laste opp dykket/dykkene til Suunto DM5 (se 3.29. *Suunto DM5 og Movescount*).

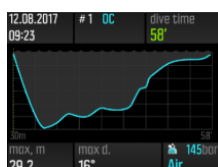

Når loggbokens minne er fullt, vil de eldste dykkene slettes for å gjøre plass til nye.

 **MERK:** Hvis du går opp til overflaten og så dykker igjen innen fem minutter, vil Suunto EON Core telle dette som ett dykk.

3.20. Movescount mobilapp

Med Suunto Movescount-appen kan du enkelt overføre dykkeloggene til Movescount, hvor du kan følge og dele dine dykkeeventyr.

For å knytte til Suunto Movescount-appen på iOS:

1. Last ned og installer Suunto Movescount-appen på din kompatible Apple-enhet fra iTunes App Store. Du finner den nyeste kompatibilitetsinformasjonen i appbeskrivelsen.
2. Start Suunto Movescount-appen, og slå på Bluetooth om den ikke er på allerede. La appen kjøre i forgrunnen.
3. Hvis du ennå ikke har konfigurert din Suunto EON Core, kan du gjøre det nå (se *Komme i gang*).
4. Trykk på innstillinger-ikonet øverst i høyre hjørne, og trykk deretter på “+”-ikonet for å legge til en ny enhet.
5. Trykk på dykkecomputeren fra listen over registrerte enheter, og angi passkoden som vises på Suunto EON Core-displayet.

For å knytte til Suunto Movescount-appen på Android:

1. Last ned og installer Suunto Movescount-appen på din kompatible Android-enhet fra Google Play. Du finner den nyeste kompatibilitetsinformasjonen i appbeskrivelsen.

2. Start Suunto Movescount-appen, og slå på Bluetooth om den ikke er på allerede. La appen kjøre i forgrunnen.
3. Hvis du ennå ikke har konfigurert din Suunto EON Core, kan du gjøre det nå (se *Komme i gang*).
4. En hurtigmelding åpner seg på Android-enheten. Velg [Tilknytt] .
5. Angi passkoden som vises på dykkecomputerens display i feltet for tilknytningsforespørselen på din mobile enhet, og trykk på [OK] .

3.21. Multigasstrykking


Suunto EON Core gjør det mulig med gassbytte i løpet av et dykk mellom gassene definert i menyen **Gas(es)** (gass(er)). Ved oppstigning varsles du alltid om å bytte gass når det finnes en bedre gasstype tilgjengelig.

For eksempel kan du ha følgende gasser når du dykker til 55 m (180,5 ft):

- tx18/45, MOD 58m
- tx50/10, MOD 21m
- oksygen, MOD 6m

Ved oppstigning varsles du om å bytte gass ved 21 m (70 ft) og 6 m (19,7 ft) i henhold til maksimal operasjonsdybde (MOD) på gassen.

En popup varsler deg når du skal bytte gass, som vist nedenfor:

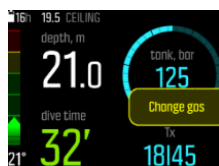

⚠ ADVARSEL: Når du dykker med flere gasser, husk at oppstigningstiden alltid kalkuleres med antakelsen at du bruker alle gassene som finnes i menyen **Gas(es)** (gass(er)). Kontroller alltid at du kun har gassene for ditt aktuelt planlagte dykk definert før du dykker. Fjern gassene som ikke er tilgjengelig for dykket.

3.21.1. Modifisere gass under et dykk

Modifisering av gass er kun for nødtilfeller. For eksempel kan en dykker miste en gassblanding grunnet uforutsette hendelser, og da kan dykkeren justere situasjonen ved å slette den gassblandingen fra gasslisten Suunto EON Core. Dette gjør det mulig for dykkeren å fortsette dykket, og samtidig få riktig dekompresjonsinformasjon beregnet på dykkecomputeren.

Dersom en dykker skulle gå tom for gass og må bruke gassblanding fra en dykkekompis, er det mulig å tilpasse Suunto EON Core til situasjonen ved å legge til den nye gassblandingen på listen. Suunto EON Core beregner dekompresjonen på nytt, og viser riktig informasjon for dykkeren.

📝 MERK: Denne funksjonen er ikke aktivert som standard, og må aktiveres. Den oppretter et ekstra trinn i gassmenyen under dykket. Den er kun tilgjengelig hvis flere gasser er valgt for dykkemodusen.

For å muliggjøre modifisering av gasser, slår du på funksjonen i innstillingsmenyen under **Dykkeinnstillinger / Parametre / Endre gasser**.

Når aktivert kan du legge til en ny gass under et multigass-dykk, og også velge en eksisterende gass fra gasslisten for å fjerne den.

3.21.2. Isobar motdiffusjon (ICD)

Isobar motdiffusjon (ICD) oppstår når forskjellige inaktive gasser (slik som nitrogen og helium) diffunderes i forskjellige retninger under et dykk. Med andre ord, én gass absorberes av kroppen, mens den andre frigis. ICD er en risiko under dykking med Trimix-blandinger.

Dette kan for eksempel skje når Trimix-gass skiftes til Nitrox eller lett Trimix under et dykk. Når skiftet skjer, vil helium og nitrogen diffunderes i motsatt retning. Dette produserer en forbigående øking i totalt inaktivt gasstrykk, og det kan føre til dykkersyke (DCS).

For øyeblikket finnes det ingen algoritmer som kan håndtere ICD. Derfor må du ta hensyn til dette når du planlegger Trimix-dykk.

Du kan bruke Suunto EON Core til å planlegge Trimix-bruk på en trygg måte. Under menyen **GASS** kan du justere prosenten oksygen (O₂) og helium (He) for å se endringen i verdiene for partialtrykket til nitrogen (ppN₂) og partialtrykket til helium (ppHe).

En økning i partialtrykk indikeres med et positivt tall, og en reduksjon med et negativt tall. Endringene i ppN₂ og ppHe vises ved siden av hver av gassblandingene som du vil skifte til. Maksimal operasjonsdybde (MOD) antas for å være dybden da bruk av gassblandingen skal starte.

En ICD-advarsel generes når gassskiftedybden er større enn 10 meter og enten:

1. Endringen i ppN₂ øker med mer enn +0,5, eller
2. Endringen i ppHe øker med mer enn +0,5 og ppN₂ reduseres med mer enn -0,25.

Hvis disse grensene overskrides med et gasskifte, vil Suunto EON Core indikere risikoen for ICD som vist under:



I dette eksempelet er de tilgjengelige gassblandingene for et dypt Trimix-dykk som følger:

- Trimix 15/55
- Trimix 35/10
- Trimix 50/10
- Oksygen

Suunto EON Core viser den farlige ICD-tilstanden når gassblandingen skiftes fra 15/55 til 35/10 ved en dybde på 34,4 meter.

Hvis dette gasskiftet skjer, er endringen i ppN₂ og ppHe langt over de trygge grensene.

Man kan unngå ICD-risikoen ved å øke heliuminnholdet i 35/10-gassblandingen til en 35/25 Trimix-blanding. Dette vil holde endringene i partialtrykk på et trygt nivå, og faren for plutselig ICD fjernes.

3.22. Personlige justeringer og høydejusteringer

Det er flere faktorer som kan påvirke din mottakelighet for DCS. Disse faktorene varierer fra dykker til dykker, samt fra én dag til en annen.

De personlige faktorene som har en tendens til å øke sannsynligheten for DCS er:

- eksponering for lav temperatur – vanntemperatur under 20 °C
- en fysisk form som er under gjennomsnittet
- tretthet
- dehydrering
- stress
- fedme
- patent foramen ovale (PFO)
- trening før eller etter et dykk

⚠ ADVARSEL: *STILL RIKTIG PERSONLIG INNSTILLING!* Når det antas at det finnes faktorer som kan øke sjansen for dekompresjonssyke, anbefales det at du bruker dette alternativet for å tilpasse beregningene. Valg av feil personlig innstilling fører til feilaktige dykke- og planleggingsdata.

Den personlige innstillingen i fem trinn kan brukes til å justere algoritmekonservatismen slik at den passer til din DVS-mottakelighet. Du finner innstillingen under **Dykkeinnstillinger / Parametere / Personlig**.

Personlig nivå	Forklaring
Mer aggressiv (-2)	Ideelle forhold, utmerket fysisk form, svært erfaren med mange dykk foretatt i nær fortid
Aggressiv (-1)	Ideelle forhold, god fysisk form, god erfaring med dykk foretatt i nær fortid
Standard (0)	Ideelle forhold (standardverdi)
Konservativ (+1)	Noen risikofaktorer eller forhold finnes
Mer konservativ (+2)	Flere risikofaktorer eller forhold finnes

⚠ ADVARSEL: *Personlig justering av 0, -1 eller -2 fører til høy risiko for dekompresjonssyke og andre former for personskade, til og med dødsfall.*

I tillegg til den personlige innstillingen kan Suunto EON Core justeres for dykking i forskjellige høyder. Denne innstillingen justerer dekompresjonsberegningen automatisk i forhold til den gitte høyderekkevidden. Du finner innstillingen under **Dykkeinnstillinger / Parametere / Høyde**, og velge blant tre rekkevidder:

- 0–300 (standard)
- 300–1500 m
- 1500–3000 m

⚠ ADVARSEL: *Reiser til en større høyde kan føre til midlertidige endringer i balansen av oppløst nitrogen i kroppen. Det anbefales at du akklimatiserer til den nye høyden før du dykker.*

3.23. Oksygenberegninger

Under dykking beregner Suunto EON Core partialtrykket for oksygen (pO_2), toksisiteten for sentralnervesystemet (CNS%) og pulmonær toksisitet, angitt i OTU (oksygentoksisitetenheter). Oksygenberegningene er basert på oppdaterte, godkjente grenseverdi-tabeller og prinsipper for eksponeringstid.

Som standard i luft/Nitrox-dykkemodus, vises verdiene for CNS% og OTU ikke inntil de når 80 % av sine anbefalte grenser. Når en av verdiene når 80 %, varsler Suunto EON Core deg, og verdien forblir i visningen. I Trimix-modus vises verdiene CNS% og OTU nederst i høyre hjørnefelt som rullbar info.



MERK: Du kan tilpasse visninger slik at de alltid viser CNS% og OTU.

3.24. Rebreather-dykk

Du kan bruke Suunto EON Core til rebreather-dykking ved å tilpasse enheten i DM5. Suunto anbefaler bruk av klassisk eller grafisk stil med rebreather-dykking. Men du kan bruke fremtredende visning og tilpasse feltene hvis ønskelig.

Ved beregning med faste settpunkter kan Suunto EON Core brukes som reserve-dykkecomputer på rebreather-dykk. Den hverken kontrollerer eller overvåker rebreather-enheten på noen måte.

Når du velger tilpasset multigassmodus for CCR-dykking i dykkemodusinnstilling er gassmenyen delt i to: CC-gasser (lukket-krets-gasser) and OC-gasser (åpen-krets-gasser).



MERK: For rebreather-dykk skal Suunto EON Core kun brukes som reserveenhet. Primærkontrollen og overvåkingen av gassene dine skal gjøres direkte i selve rebreatheren.

3.24.1. Lukket krets-gasser

Under et rebreather-dykk trenger du minst to lukket krets-gasser: en er tanken med ren oksygen, og den andre er en fortynningsgass. Du kan definere flere fortynningsgasser etter behov.

Den riktige oksygen- og heliumprosenten i fortynningsgassen(e) i sylindrene for fortynningsgass må alltid angis i dykkecomputeren (eller via DM5) for å sørge for riktig vevs- og oksygenberegning. Fortyningssgass(er) brukt under et rebreather-dykk er definert under **CC-gasser** i hovedmenyen.

3.24.2. Åpen krets-gasser

Som med fortynningsgass må du alltid definere riktige oksygen- og heliumprosenten for bailout-gass for alle sylindre (og ytterligere gasser) for å sørge for riktig vevs- og oksygenberegning. Bailout-gasser for et rebreather-dykk er definert under **OC-gasser** i hovedmenyen.

3.24.3. Settpunkter

Ditt tilpassede modus for rebreather-dykking har to settpunktverdier, høyt og lavt. Begge kan konfigureres:

- Lavt settpunkt: 0,4–0,9 (standard: 0,7)
- Høyt settpunkt: 1,0–1,6 (standard: 1,3)

Du trenger vanligvis ikke å endre standardverdiene for settpunkt. Du kan imidlertid endre dem etter behov, enten i DM5 eller under hovedmenyen.

For å endre settpunktverdier i Suunto EON Core:

1. I overflatemodus holder du inn knappen i midten for å gå til hovedmenyen.
2. Rull til **Settpunkt** med den øverste knappen, og velg med knappen i midten.
3. Rull til **Lavt settpunkt** eller **Høyt settpunkt**, og velg med knappen i midten.
4. Juster settpunktverdien med øverste eller nederste knapp, og bekreft med knappen i midten.
5. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.

Skifte mellom settpunkter

Settpunkt kan skiftes automatisk etter dybden. Som standard er skiftedybden for lav settpunkt 4,5 meter, og skiftedybden for høyt settpunkt er 21 meter.

Automatisk skifte mellom settpunkter er som standard avslått for lavt settpunkt, og påslått for høyt settpunkt.

For å endre automatisk skifte mellom settpunkter i Suunto EON Core:

1. I overflatemodus holder du inn knappen i midten for å gå til hovedmenyen.
2. Rull til **Settpunkt** med den øverste knappen, og velg med knappen i midten.
3. Rull til **Skift lavt** eller **Skift høyt**, og velg med knappen i midten.
4. Juster dybdeverdien for settpunktskifte med øverste eller nederste knapp, og bekreft med knappen i midten.
5. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.

Hurtigmeldinger vises for å angi når settpunktet er skiftet.




Under et rebreather-dykk kan du også bytte til et egendefinert settpunkt når som helst.

Endre til et egendefinert settpunkt:

1. Når du dykker i rebreather-modus, holder du inn knappen i midten for å gå til hovedmenyen.
2. Rull til **Tilpasset settpunkt** og velg med knappen i midten.
3. Juster settpunktverdien etter behov med øverste eller nederste knapp, og bekreft med knappen i midten.

En hurtigmelding bekrefter skifte av settpunkt.



 **MERK:** Når du endrer til et egendefinert settpunkt, vil automatisk skifte mellom settpunkter slås av for resten av dykket.


3.24.4. Bailout-gass

Hvis du under et rebreather-dykk mistenker en defekt, bør du bytte til en bailout-gass og avbryte dykket.

Skifte til en bailout-gass:

1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
2. Bla gjennom til **OC-gasser** og velg med knappen i midten.
3. Bla gjennom til ønsket bailout-gass og velg med knappen i midten.

Når en bailout-gass er valgt, vil settpunktfeltet erstattes med pO₂-verdien til den valgte åpen krets-gassen.

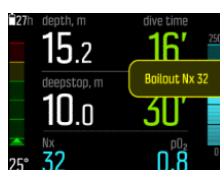


Dersom defekten korrigeres eller dykkesituasjonen normaliserer seg på annet vis, kan du skifte tilbake til en fortynningsgass ved hjelp av samme prosedyren som nedenfor, men da velger du fra **CC-gasser**.


3.25. Sikkerhetsstopp og deepstop

En tre (3) minutters sikkerhetsstopp anbefales alltid for hvert dykk over 10 meter (19,7 ft).

Tiden for en sikkerhetsstopp kalkuleres når du er mellom 2,4 og 6 m (7,9 og 19,7 ft). Dette presenteres med opp/ned-pilene foran stoppdybden. Sikkerhetsstopptiden vises i minutter og sekunder. Tiden kan overskride tre (3) minutter hvis du stiger opp for hurtig under dykking.

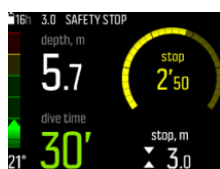

Deepstop aktiveres når du dykker dypere enn 20 m (65,6 fot). Deepstops presenteres som sikkerhetsstopp. Du er i deepstop-området når deepstop-dybden har opp/ned-piler foran og deepstop-tiden kjører.

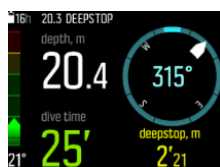

MERK: Av sikkerhetsmessige årsaker kan du ikke slå av deepstop hvis helium (trimix-gassblandinger) er aktivert for dykkemodusen som er i bruk.

3.26. Prøvehastighet

Suunto EON Core bruker en fast prøvehastighet på 10 sekunder for alle loggoppføringer.

3.27. Standby og dyp søvn

Standby og dyp søvn er to funksjoner som er utformet for å forlenge batteriets levetid. Standby er et justerbart modus som slår av skjermen etter en angitt tidsperiode hvis Suunto EON Core ikke brukes.

For å justere standby-tiden:

1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
2. Bla gjennom til **Generelt** » **Enhetsinnstillinger** » **Standby**.
3. Trykk på knappen i midten for å gå til Standby.
4. Bla opp/ned for å velge ønsket standbytid i minutter.
5. Trykk på den midtre knappen for å lagre endringene og gå tilbake til menyen for enhetsinnstillinger.
6. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.

Dyp søvn


Dyp søvn er en funksjon som forlenger batteriets levetid når Suunto EON Core ikke har blitt brukt på en stund. Dyp søvn aktiveres når det har gått to dager siden:

- Knapper har blitt trykket på
- Suunto EON Core Enheten har vært tilkoblet PC/lader
- Dykkeberegning er avsluttet

Suunto EON Core Våkner når den kobles til en PC/lader, når man trykker på en knapp eller når vannkontakten blir våt.

3.28. Overflate- og flyforbudstid

Etter et dykk viser Suunto EON Core oppstigningsiden siden forrige dykk og en nedtellingstid for anbefalt flyforbudstid. I løpet av flyforbudstiden skal du ikke fly eller bevege deg i høyden.

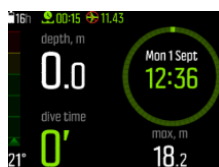

Flyforbudstiden er alltid minst 12 timer, og tilsvarer avmetningstiden når den er på mer enn 12 timer. For avmetningstider som er kortere enn 70 minutter, vises ikke flyforbudstiden.

Hvis dekompresjon er utelatt under et dykk, slik at Suunto EON Core går inn i en permanent feilmodus (se *Algorithm_lock*), vil flyforbudstiden alltid være 48 timer. På lignende måte, hvis et dykk utføres i bottom timer-modus(bunntidstaker), vil flyforbudstiden være 48 timer.

⚠ ADVARSEL: DU FRARÅDES Å REISE MED FLY MENS COMPUTEREN TELLER NED FLYFORBUDSTIDEN. AKTIVER ALLTID COMPUTEREN FOR Å SJEKKE GJENSTÅENDE FLYFORBUDSTID FØR DU FLYR! Å fly eller reise til større høyder over havet i flyforbudstiden kan øke risikoen for trykkfallsyke vesentlig. Gjennomgå anbefalingene gitt av Divers Alert Network (DAN). Det kan aldri finnes en regel for flyvning etter dykking som er garantert å fullstendig forhindre trykkfallsyke!

3.29. Suunto DM5 og Movescount

Med Suunto DM5-programvaren kan du spore og analysere alle dykkelogger og planlegge fremtidige dykk. Med DM5 kan du tilpasse din Suunto EON Core og oppdatere enhetens fastvare. Last ned Suunto DM5 fra www.suunto.com/dm5.



MERK: Du trenger Mono-rammeverk ved bruk av DM5 på Mac.

Movescount er et nettbasert sportssamfunn som integrerer med Suunto DM5. Med Movescount kan du dele dykkene dine med andre.

3.29.1. Synkronisering av logger og innstillinger

For å kunne synkronisere logger og innstillinger må du først installere Suunto DM5 (se 3.29. *Suunto DM5 og Movescount*).

For å laste ned logger fra din Suunto EON Core og synkronisere innstillinger:

1. Start Suunto DM5. Hvis du i tillegg bruker Suunto Moveslink, så må du avslutte Moveslink før du fortsetter.
2. Koble Suunto EON Core til datamaskinen din med USB-kabelen.
3. Vent til synkroniseringen er fullført.

Nye dykkelogger vises i DM5 **Dykk**-listen til venstre, sortert etter dato og tidspunkt.

3.29.2. Oppdatering av fastvare

Du trenger Suunto DM5 for å installere ny fastvare for din Suunto EON Core. Hvis en ny fastvareversjon er tilgjengelig, blir du varslet når du kobler til USB-kabelen.

Før du oppdaterer fastvaren må du sjekke at USB-kabelen er riktig tilkoblet. Kabelen må ikke kobles fra før oppdateringsprosessen er fullført.

Se videoen på *YouTube*.

For å oppdatere fastvare:

1. Velg Suunto EON Core fra enhetslisten i DM5 Hvis du i tillegg bruker Suunto Moveslink, så må du avslutte Moveslink før du fortsetter.
2. Synkroniser hvis dette er nødvendig.
3. Klikk på oppdater og vent til oppdateringsprosessen er fullført. Dette kan ta 10 minutter eller mer.

3.30. Suunto Fused RGBM

Utviklingen av Suuntos dekompresjonsmodell stammer fra 1980-tallet, da Suunto implementerte Bühlmanns modell basert på M-verdier i Suunto SME. Siden den gang har forskning og utvikling pågått kontinuerlig med hjelp av både eksterne og interne eksperter.

Sent på 1990-tallet implementerte Suunto dr. Bruce Wienkes RGBM-boblemodell (Reduced Gradient Bubble Model) for å fungere sammen med den tidligere modellen basert på M-verdier. De første kommersielle produktene med funksjoner var ikoniske Suunto Vyper og Suunto Stinger. Med disse produktene ble dykkesikkerheten betraktelig forbedret, siden de inkluderte en rekke dykkeomstendigheter utenfor modeller med kun oppløst gass ved å:

- Kontinuerlig overvåke flere dykk per dag
- Beregne gjentakende dykking med kort mellomrom

- Reagere på et dykk som var dypere enn forrige dykk
- Tilpasse seg til raske oppstigninger som produserer høy oppbygging av mikrobobler (stille bobler)
- Kombinere ensartethet med virkelige fysiske lover for gasskinetikk

I Suunto Fused™ RGBM avledes halveringstiden for vev fra Wienkes FullRGBM, hvor menneskekroppen vises med femten forskjellige vevsgrupper. FullRGBM kan bruke disse ekstra vevstypene og modellere pågassing og avgassing på en mer nøyaktig måte. Mengden av nitrogen og helium pågassing og avgassing i vevet beregnes uavhengig av hverandre.

Fordelen med Suunto Fused RGBM er ekstra sikkerhet på grunn av evnen til å tilpasse seg en rekke forskjellige situasjoner. For fritidsdykkere kan den tilby litt lenger ikke-dekompresjonstider, avhengig av den valgte personlige innstillingen. For tekniske åpen kretsdykkere muliggjør det bruk av gassblandinger med helium – på dypere og lenger dykk gir heliumbaserte gassblandinger kortere oppstigningstid. Og til slutt, for rebreather-dykking er Suunto Fused RGBM-algoritmen det perfekte verktøyet for å brukes som en ikke-overvåkende, settpunkt-dykkecomputer.

3.30.1. Dykkersikkerhet

Siden alle dekompresjonsmodeller er helt teoretiske og ikke overvåker dykkerens kropp direkte, kan ingen dekompresjonsmodeller garantere at dykkersyke ikke oppstår. Forsøksvis er det vist at kroppen tilpasser seg dekompresjonen i en viss grad når dykkingen er konstant og hyppig. To personlige justeringsinnstillinger (P-1 og P-2) er tilgjengelige for dykkere som dykker konstant og er klare for å godta en større personlig risiko.

⚠ FORSIKTIG: *Bruk alltid samme personlige justeringsinnstillinger og høydeinnstillinger for det faktiske dykket og for planleggingen. Dersom du øker den personlige innstillingen i forhold til den planlagte innstillingen samtidig som innstillingen for høydejustering reduseres kan føre til lengre og dypere dekompresjonstider, og krever dermed et større gassvolum. Du kan gå tom for pustegass under vannet dersom den personlige justeringsinnstillingen blir endret etter dykkeplanleggingen.*

3.30.2. Høydedykking

Atmosfæretrykket er lavere ved store høyder enn ved havnivå. Når du har reist til en større høyde vil du ha mer nitrogen i kroppen, sammenlignet med likevektsituasjonen ved den opprinnelige høyden. Dette “ekstra” nitrogenet frigis gradvis over tid, og likevekten gjenopprettes. Det anbefales at du tilpasser deg en ny høyde ved å vente i minst tre timer før du foretar et dykk.

Før høydedykk må du justere høydeinnstillingen i dykkecomputeren, slik at beregningene tar hensyn til høyden. Maksimum partialtrykk for nitrogen som tillates av den matematiske modellen til dykkecomputeren reduseres i samsvar med det reduserte omgivelsestrykket.

Som et resultat av dette vil grensene for ingen dekompresjonsstopp reduseres betraktelig.

⚠ ADVARSEL: *STILL RIKTIG HØYDEINNSTILLING! Ved dykking ved høyder over 300 m (1000 fot) må høydeinnstillingene være riktig valgt for at computeren skal kunne beregne dekompresjonsstatus. Dykkecomputeren er ikke beregnet for bruk ved høyder større enn 3000 m (10 000 fot). Valg av feil høydeinnstilling og dykking over den maksimale høydegrensen fører til feilaktige dykke- og planleggingsdata.*


3.30.3. Oksygeneksponering

Beregninger for oksygeneksponering er basert på godkjente tidsgrensetabeller og prinsipper for eksponering. I tillegg til dette bruker dykkecomputere flere metoder for å estimere oksygeneksponeringen på en konservativ måte. For eksempel:

- Beregningene for oksygeneksponering som vises heves til nærmeste høyere prosentverdi.
- CNS%-grenser opptil 1,6 bar er baserte på grenser angitt i NOAA-dykkehandboken fra 1991.
- OUT-overvåkingen er basert på det daglige toleransenivået på lang sikt, og gjenopprettingshastigheten blir redusert.

Oksygenrelatert informasjon som vises på dykkecomputeren er også utformet for å sørge for at alle advarsler og visninger oppstår i riktige faser av et dykk. For eksempel så vil følgende informasjon vises før og under et dykk når computeren er satt i Air/Nitrox eller Trimix:

- Valgt O₂% (og muligens helium %)
- CNS% og OTU
- Lydvarsel når CNS% når 80 %, og så et varsel når grensen på 100 % er nådd
- Varsler når OUT blir 250, og igjen når grensen på 300 er overskredet
- Lydalarm når pO₂-verdien overskrider gjeldende grense (pO₂ høy alarm)
- Lydalarm når pO₂-verdien er < 0,18 (pO₂ lav alarm)


 ADVARSEL: NÅR OKSYGENGRENSEANDELEN TILSIER AT MAKSGRENSEN ER NÅDD, MÅ DU UMIDDELBART IVERKSETTE TILTAK FOR Å REDUSERE OKSYGENEKSPONERINGEN. Hvis du ikke iverksetter tiltak for å redusere oksygeneksponeringen etter at en CNS%/OTU-advarsel er gitt, kan risikoen for oksygentoksisitet, skade eller død øke raskt.

3.31. Tanktrykk

Suunto EON Core kan brukes sammen med flere Suunto Tank POD for trådløs overføring av tanktrykk.

For å installere og pare en Suunto Tank POD:

1. Installer Tank POD som beskrevet i hurtigveiledningen for Tank POD.
2. Vent til den grønne LED-en på Tank POD-en blinker.
3. Hvis Suunto EON Core har en blank skjerm, trykk på hvilken som helst tast for å aktivere den.
4. Hold Suunto EON Core i nærheten av Tank POD.
5. Etter noen sekunder vises en popup-meny på skjermen som viser Tank PODs serienummer, batteristatus og tanktrykk. Fra menyen velger du riktig gass for denne Tank POD-en.

 ADVARSEL: Batterinivå-indikatoren som vises når du parer tank-POD-en, er kun et anslag. POD-batteriet kan gå tomt før denne indikatoren antyder.


Gjenta prosedyren over for ytterligere Tank POD-er og velg ulike gasser for hver POD.

 MERK: Du kan ikke pare enda en Tank POD med mindre du har en sekundær gass definert i Suunto EON Core.

Alternativt kan du velge hvilken Tank POD som skal brukes med hver gass ved å velge en Tank POD for den aktuelle gassen i menyen **Gas(es)** (gass(er)). Ved bruk av denne metoden påse at Tank POD har blitt aktivert ved å sikre at det er tanktrykkavlesing på skjermen og at den er innenfor området. I menyen er Tank POD identifisert av serienummeret som er trykket på Tank POD.

I dykkehovedvisningene vises kun ett tanktrykk og tilsvarer den aktive gassen. Når du bytter gass, skiftes også det viste tanktrykket tilsvarende.

⚠ ADVARSEL: Hvis det er flere dykkere som bruker tank-POD-er, må du alltid sjekke før dykket at POD-nummeret for den valgte gassen samsvarer med serienummeret på POD-en.

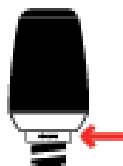

☰ TIPS: Fjern trykket fra Tank POD når du ikke dykker for å spare batteritid.

3.32. Tidsur

Suunto EON Core Har et tidsur som kan brukes til å ta tiden på spesifikke handlinger under overflatetid eller dykking. Tidsuret vises nederst i høyre hjørnet, og kan rulles.

📖 MERK: Tidsuret kan også tilpasses og vises som en analog klokke midt på displayet.

For å bruke tidsuret:

1. Mens du dykker trykker du på den øvre knappen for å starte tidsuret.
2. Trykk på den øvre knappen igjen for å stanse tidsuret.
3. Hold inn den øvre knappen for å tilbakestille tidsuret.

Handlingene starting og stopping av tidsuret lagres i dykkeloggen.

3.33. Vannkontakter

Vannkontakten er plassert på siden av kabinettet ved USB-kabelporten. Når vannkontaktstavene senkes under vannet, vil de kobles til av vannkontaktens pinner av vannets konduktivitet. Suunto EON Core går til dykkestilstand når vannet oppdages, og dybdemåleren registrerer vanntrykk på 1,2 meter.


4. Stell og støtte

4.1. Retningslinjer for håndtering

Håndter Suunto EON Core med forsiktighet. De sensitive interne elektroniske komponentene kan bli skadet dersom enheten mistes i bakken eller håndteres feil på annet vis.

Når du reiser med denne dykkecomputeren, må du sørge for at den er pakket på en sikker måte i den innsjekkede bagasjen eller håndbagasjen. Den bør oppbevares i en pose eller en annen beholder hvor den ikke kan flyttes rundt, skumpes bort eller bli berørt av noe.


Ikke prøv å åpne eller reparere Suunto EON Core selv. Dersom du har problemer med enheten, ta kontakt med nærmeste autoriserte Suunto-servicesenter.

 **ADVARSEL:** SØRG FOR AT ENHETEN FORBLIR VANNTETT! Fukt inne i enheten og batterikammeret kan skade enheten alvorlig. Kun autoriserte Suunto-servicesentre skal utføre service og reparasjoner.


Vask og tørk dykkecomputeren etter bruk. Skyll godt etter dykking i saltvann.

Vær ekstra oppmerksom på området rundt trykkføleren, vannkontakter, brytere og USB-kabelporten. Hvis du bruker USB-kabelen før du vasker dykkecomputeren, skal også kabelen (enhets side) skylles av.

Skyll med rent vann og mild såpe etter bruk, og rengjør kabinettet med en fuktig, myk klut eller semsket skinn.

 **MERK:** Ikke la Suunto EON Core ligge i en båt med vann (for skylling). Displayet blir værende på under vann, og batterilevetiden reduseres.

Skal kun brukes med originalt Suunto-tilbehør – skade forårsaket av ikke-originalt tilbehør dekkes ikke av garantien.

 **ADVARSEL:** Ikke bruk komprimert luft eller høytrykkslanger til å rengjøre dykkecomputeren. Disse kan skade trykksensoren i dykkecomputeren.

 **TIPS:** Husk å registrere din Suunto EON Core på www.suunto.com/support for å få tilpasset støtte.

4.2. Montering av ripebeskyttelse

Bruk den medfølgende ripebeskyttelsen til å beskytte din Suunto EON Core mot riper.

For å montere ripebeskyttelsen:

1. Sørg for at glasset på displayet er rent og tørt.
2. Fjern det beskyttende laget fra én side av ripebeskyttelsen.
3. Plasser den eksponerte siden med klister på vendt ned mot glasset. Start på én side først.
4. Fjern det beskyttende laget helt.
5. Klem ut eventuelle luftbobler med et verktøy med myk, rett kant.


Se videoen på: [YouTube](#).

4.3. Bytte fra rem til strikk

Du kan skifte mellom håndleddsreim og strikk etter behov. Strikk finnes som ekstrautstyr.

For å installere strikken:

1. Fjern begge reimender og ta fjærsøylene ut av reimendene.
2. Sett inn fjærsøylene i strikkadapterne og fest strikkadapterne.
3. Tre strengen gjennom begge adapterne.
4. Knyt sikkert endene på strikkledningen og kutt av overflødig ledning.

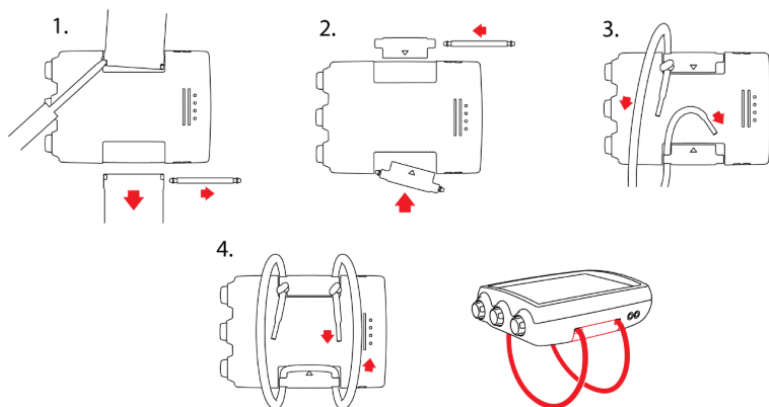

4.4. Lade batteriet

Lad Suunto EON Core med den medfølgende USB-kabelen. Hvis batterinivået er svært lavt, vil displayet være mørkt under ladingen helt til batteriet har nådd et tilstrekkelig ladenivå. En rød LED blinker ved siden av displayet når enheten lades.

⚠ FORSIKTIG: USB-kabelen må IKKE brukes når Suunto EON Core er våt. Dette kan forårsake en elektrisk feil. Sørg for at kabeltilkoblingen og tilkoblingsområdet på enheten er tørre. Dersom du bruker et beskyttende kabinett, fjerner du kabinettet fra kontaktens pinneområde for å fjerne gjenværende vanndråper.

📖 MERK: Når tilkoblet kan du oppleve en sitrende følelse når du berører et computerdeksel i metall og Suunto EON Core. Dette er forårsaket av ubetydelig elektrisk strøm som oppstår når veggkontakten til computeren ikke er jordet.

⚠ FORSIKTIG: IKKE la kontaktpinnene til USB-kabelen berøre noen ledende flate. Dette kan kortslutte kabelen, noe som gjør den ubrukelig.

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser, og må kanskje skiftes ut etter hvert. Batteriet må skiftes ut ved et autorisert Suunto-servicesenter.

4.5. Få støtte

For å få ytterligere støtte, kan du gå til www.suunto.com/support. Der finner du et omfattende utvalg av støttematerialer, inkludert spørsmål og svar samt instruksjonsvideoer. Du kan også sende spørsmål direkte til Suunto, eller sende e-post/ringe Suuntos kundestøtterepresentanter.

Det er også mange instruksjonsvideoer på Suuntos YouTube-kanal på www.youtube.com/user/MovesCountySuunto.

Vi anbefaler at du registrerer produktet ditt på www.suunto.com/support/ for å få best mulig tilpasset støtte fra Suunto.

For å få støtte fra Suunto:

1. Først går du til Suunto.com (www.suunto.com/support) for å se om noen andre allerede har stilt/fått svar på spørsmålet ditt.
2. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt på nettet, kan du sende inn et spørsmål via skjemaet på suunto.com/support.
3. Ring Suunto. Du finner en oppdatert liste med telefonnumre på siste side i denne håndboken, og også på www.suunto.com/support. Suuntos kvalifiserte servicerepresentanter vil hjelpe deg og, ved behov, feilsøke produktet ditt under anropet.

4.6. Avhending og resirkulering

Kast enheten i samsvar med lokale lover og forskrifter for elektronisk avfall og batterier. Ikke kast enheten sammen med normalt husholdningsavfall. Du kan eventuelt returnere enheten til nærmeste Suunto-forhandler.

Symbolet nedenfor indikerer at innenfor EU skal denne enheten kastes i henhold til WEEE-direktivet (elektrisk og elektronisk utstyrsavfall). Følg de lokale praksisene for medlemsstatene for innsamling av elektronisk avfall.



Riktig innsamling og resirkulering av batterier og elektroniske enheter hjelper til med å bevare ressursene og minimerer deres innvirkning på miljøet.

5. Referanse

5.1. Tekniske spesifikasjoner

Mål og vekt:

- Lengde: 80 mm
- Bredde: 55 mm
- Høyde: 21 mm
- Vekt: 154 g

Driftsforhold

- Normalt høydeområde: 0 til 3 000 m / 10 000 fot over havet
- Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
- Oppbevaringstemperatur: -20 °C til +50 °C
- Vedlikeholdssyklus: 500 dykk eller to år, det som kommer først



MERK: Ikke plasser dykkecomputeren i direkte sollys!

Dybdemåler

- Temperaturkompensert trykksensor
- Nøyaktig til 80 m (262 fot), samsvarer med EN 13319
- Dybdevisningsområde: 0 til 300 m
- Oppløsning: 0,1 m fra 0 til 100 m (1 fot fra 0 til 328 fot)

Temperaturvisning

- Oppløsning: 1 °C
- Displayrekkevidde: -20 til +50 °C
- Nøyaktighet: ± 2 °C innen 20 minutter av temperaturendring

Visninger i dykkemodus med blandet gass

- Helium %: 0–95
- Oksygen %: 5–99
- Oksygen, delvis trykkvisning: 0,0–3,0 bar
- CNS%: 0–500 % med 1 % oppløsning
- OTU: 0-500

Andre visninger

- Dykketid: 0 til 999 min
- Overflatetid: 0 til 99 t 59 min
- Dykketeller: 0 til 99 for gjentatte dykk
- Ingen-dekompresjonstid: 0 til 99 min (>99 over 99)

- Oppstigningstid: 0 til 999 min (-- etter 999)
- Takdybder: 3,0 til 150 m/10 til 492 ft

Kalenderklokke

- Nøyaktighet: ± 25 s/måned (ved 20 °C)
- 12/24 t visning

Kompass

- Nøyaktighet: +/- 15°
- Oppløsning: 1°
- Maks. vipp: 45 grader
- Balanse: global

Timer

- Nøyaktighet: 1 sekund
- Displayrekkevidde: 0'00 – 99'59
- Oppløsning: 1 sekund

Loggbok

- Samplingsfrekvens. 10 sekunder
- Minnekapasitet: omtrent 200 timers dykking

Vevsberegningsmodell

- Suunto Fused™ RGBM-algoritme (utviklet av Suunto og Bruce R. Wienke, BSc, MSc, PhD)
- 15 vevsdeler
- Vevsdelenes halveringstider for nitrogen: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400, 480, 560 og 720 min. Halveringstidene for på-gassing og av-gassing er de samme.
- Vevsdelenes halveringstider er delt av en konstant faktor for å oppnå heliumhalveringstider.
- Reduserte gradient (variable) M-verdier basert på dykkevane og dykkeovertredelser. M-verdiene er sporet opptil 100 timer etter et dykk
- Eksponeringskalkulasjonene (CNS% og OTU) er basert på anbefalinger fra R.W. Hamilton, PhD og aktuelt aksepterte eksponeringstidsgrensetabeller og -prinsipper.

Batteri

- Type: oppladbart lithium-ion-batteri
- Batterilevetid: fulladet, min. 16 t dykketid

De følgende tilstandene har en virkning på den forventede batterilevetiden:

- Forholdene der enheten brukes og oppbevares (for eksempel temperatur/kjøle-betingelser). Under 10 °C er den forventede batterilevetiden omtrent 50-75 % av den ved 20 °C.

- Batterikvaliteten. Noen litiumbatterier kan tømmes uforventet, noe som ikke kan testes på forhånd.



MERK: Lav temperatur eller en innvendig oksidering av batteriet kan aktivere batteriadvarselen selv om batteriet har tilstrekkelig med kapasitet. I dette tilfellet forsvinner advarselen vanligvis når dykkemodusen er aktivert på nytt.

Radiomottaker

- Bluetooth® Smart-kompatibel
- Frekvensbånd: 2402-2480 MHz
- Maksimal utgangseffekt: <4 dBm
- Område: ~3 m/9,8 ft

Undervanns radiomottaker

- Frekvensbånd: enkelt kanal 123 kHz
- Maksimal utgangseffekt: 360 mW
- Område: 1,5 m

Produsent

Suunto Oy

Tammiston Kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa FINLAND

5.2. Samsvar

5.2.1. EU-radiodirektiv

Suunto Oy erklærer herved at radioutstyrstypen DW171 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.

5.2.2. Personlig verneutstyr i EU

Kombinasjonen av Suunto EON Core og Suunto Tank POD er et personlig verneutstyr under direktiv 89/686/EØF. Det tekniske kontrollorganet nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrike, har utført EU-typegodkjennelsen for kombinasjonen nevnt ovenfor og garantert i samsvar med den europeiske standarden EN250:2014. Sertifiseringen er opptil en dybde på 50 m, slik som definert i EN250:2014.

5.2.3. EU-standard for dybdemåler

EN13319 er en europeisk standard for dybdemålere. Suunto-dykkecomputere er utformet til å overholde denne standarden.

5.2.4. FCC-samsvar

Enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Dette produktet har blitt testet til å overholde FCC-standard, og er tiltenkt hjemme- eller kontorbruk.

Endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Suunto kan annullere din rett til å betjene denne enheten under FCC-reglene.

5.2.5. IC

Denne enheten overholder Industry Canada-lisensfritatte RSS-standarder. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enheten skal ikke forårsake interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

5.3. Varemerke

Suunto EON Core, dets logoer og andre Suunto-varemerker og -navn er registrerte eller uregistrerte varemerker som tilhører Suunto Oy. Med enerett.

5.4. Patentvarsel

Dette produktet er beskyttet av pågående patentsøknader og deres samsvarende nasjonale rettigheter: US 13/803,795, US 13/832,081, US 13/833,054, US 14/040,808, US 7,349,805 og US 86608266.

Ytterligere patentsøknader kan også bli sendt inn.

5.5. International Limited Warranty

Suunto garanterer at i Garantiperioden vil Suunto eller et Autorisert Suunto Servicesenter (heretter kalt Servicesenter) etter eget skjønn, avhjelpe mangler i materialer eller utførelse gratis enten ved å a) reparere eller b) erstatte, eller c) refundere, underlagt vilkårene og betingelsene i denne International Limited Warranty. Denne International Limited Warranty er gyldig og gjennomførbar, uavhengig av kjøpslandet. Denne International Limited Warranty påvirker ikke dine rettigheter, gitt i henhold til obligatorisk nasjonal lovgivning som gjelder for salg av forbruksvarer.

Garantiperiode

International Limited Warranty starter på den opprinnelige kjøpsdatoen.

Garantitiden er to (2) år for Produkter og Dive trådløse sendere med mindre annet er spesifisert.

Garantiperioden er ett (1) år for tilbehør, inkludert, men ikke begrenset til trådløse sensorer og sendere, ladere, kabler, oppladbare batterier, reimer, armbånd og slanger.

Unntak og begrensninger

Denne International Limited Warranty dekker ikke:

1. a. normal slitasje, som riper, slitasje, eller fargeendring og/eller materialeendring av ikke-metalliske reimer, b) defekter forårsaket av røff håndtering, eller c) defekter eller skade som følge av bruk utover anbefalt bruk, feil pleie, uaktsomhet, og uhell som fall eller knusing,
2. trykte materialer og emballasje,
3. defekter eller påståtte defekter som skyldes bruk sammen med produkter, tilbehør, programvare og/eller service som ikke er produsert eller levert av Suunto,
4. ikke oppladbare batterier.

Suunto garanterer ikke at bruken av produktet eller tilbehør vil være uten avbrytelser eller feilfri, eller at produktet eller tilbehøret vil fungere med maskinvare eller programvare som leveres av en tredjepart.

Denne International Limited Warranty er ikke rettskraftig hvis produktet eller tilbehør:

1. har blitt åpnet utover tiltenkt bruk
2. har blitt reparert ved hjelp av ikke-godkjente reservedeler, endret, eller reparert på et ikke-godkjent servicesenter
3. serienummeret har blitt fjernet, endret eller gjort uleselig på noen måte, som avgjøres etter Suuntos skjønn, eller
4. har vært utsatt for kjemikalier, inkludert, men ikke begrenset til myggmidler.

Tilgang til Suuntos garantiservice

Du må vise et kjøpsbevis for å få tilgang til Suuntos garantiservice. Du må registrere produktet på www.suunto.com/mysuunto for å kunne ha krav på internasjonale garantitjenester. Hvis du vil vite hvordan du får tilgang til garantiservicen, kan du gå inn på www.suunto.com/warranty, kontakte den lokale autoriserte Suunto-forhandleren, eller du kan ringe Suuntos kontaktsenter.

Ansvarsbegrensning

Så langt gjeldende lov tillater det, er denne International Limited Warranty din eneste garanti og gjelder i stedet for alle andre garantier, uttalte eller implisitte. Suunto kan ikke holdes ansvarlig for spesielle, tilfeldige eller andre skader eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til tap av forventede goder, tap av data, tap av bruk, kapitalutgifter, kostnader ved erstatningsutstyr eller -anlegg, krav fra tredjeparter, skade på eiendom som skyldes kjøp eller bruk av enheten eller som skyldes brudd på garantien, kontraktsbrudd, skjødesløshet, skadegjørende ansvar eller noen juridiske eller lovbestemte teorier, selv om Suunto kjente til at slike skader kunne oppstå. Suunto kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i levering av garantitjenester.

5.6. Copyright

Copyright © Suunto Oy. Med enerett. Suunto, Suunto produktnavn, dets logoer og andre Suunto-varemerker og -navn er registrerte eller uregistrerte varemerker som tilhører Suunto Oy. Dette dokumentet samt innholdet tilhører Suunto Oy, og er kun tiltenkt bruk av klienter for å få kunnskap og informasjon om bruk av Suunto-produkter. Innholdet skal ikke brukes eller distribueres for noen som helst formål, og skal heller ikke kommuniseres, fremlegges eller reproduseres uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Suunto Oy. Selv om vi har gjort vårt beste for å sørge for at informasjonen i dette dokumentet er både omfattende og nøyaktig, så garanterer vi ikke for nøyaktighet, verken uttrykt eller indirekte. Dette dokumentet kan endres

til enhver tid uten forhåndsmelding. Den nyeste versjonen av dokumentasjonen kan lastes ned på www.suunto.com.

5.7. Dykkebegreper

Begrep	Forklaring
Høydedykk	Dykk som gjennomføres over 300 meter over havet.
Oppstigningshastighet	Hastigheten for dykkerens oppstigning til overflaten.
Oppstigningstid	Minimumstiden som trengs for å nå overflaten under et dykk med dekompresjonsstopp.
CCR	Rebreather med lukket krets. Dykkeapparat som resirkulerer all gass som pustes ut.
Tak	For et dykk med dekompresjonsstopp er det den grunneste dybden en dykker kan stige opp til basert på beregnet inaktiv gassbelastning.
CMS	Toksisitet i sentralnervesystemet. Toksisitet forårsakes av oksygen. Kan forårsake en rekke neurologiske symptomer. Den viktigste er et epileptisklignende anfall som kan gjøre at en dykker drukner.
CNS%	Grenseprosent for toksisitet i sentralnervesystemet.
Område	Se Vevsgruppe
DCS	Dykkesyke/trykkfallssykdom. Enhver lidelse som er et direkte eller indirekte resultat av dannelsen av nitrogenbobler i vev eller kroppsvæsker, som et resultat av utilstrekkelig kontrollert dekompresjon.
Dekompresjon	Tid brukt på det dekompresjonsstopp, eller område, før oppstigning til overflaten, slik at absorbert nitrogen kan frigis naturlig fra vev.
Dekompresjonsområde	På dykk med dekompresjonsstopp, dybdeområdet mellom gulvet og taket hvor en dykker må stoppe under oppstigningen.
Dykkeserie	En gruppe med gjentakende dykk hvor dykkecomputeren angir at nitrogenbelastning er tilstede mellom dykkene. Når nitrogenbelastningen når null, vil dykkecomputeren deaktiveres.
Dykketid	Tiden fra man forlater overflaten og stiger ned, til man returnerer til overflaten når dykket er over.
Gulv	Den dypeste dybden (under et dykk med dekompresjonsstopp) hvor dekompresjonen finner sted.

Begrep	Forklaring
He%	Heliumprosent eller heliumfraksjon i pustegassen.
MOD	Maksimums operasjonsdybde for en pustegass er dybden for partialtrykket til oksygenet (pO_2) i gassblandingen overskrider en trygg grense.
Multinivå-dykking	Et enkelt eller gjentakende dykk som inkluderer tid brukt på forskjellige dybder, og derfor ikke har dekompresjonsgrenser som kun satt av maksimumsdybden.
Nitrox (Nx)	I sportsdykking viser dette til enhver blanding med en høyere andel oksygen enn standardluft.
Ingen deko	Ingen dekompresjonsstoptid. Maksimumstiden en dykker kan være på en gitt dybde uten å måtte gjennomføre dekompresjonsstopp under oppstigningen.
Ikke-dekompresjonsdykk	Et dykk som tillater en direkte, uavbrutt oppstigning til overflaten når som helst.
Ingen dek-tid	Forkortelse for grensen for dekompresjonstid.
OC	Åpen krets. Dykkeapparat som pumper ut all gass som pustes ut.
OUT	Enhet for oksygentoleranse. Brukes til å måle toksisiteten i hele kroppen, forårsaket av forlenget eksponering for høyt oksygenpartialtrykk. De vanligste symptomene er irritasjon i lungene, en sviende følelse i brystet, hosting og redusert kroppsfunksjon.
$O_2\%$	Oksygenprosent eller oksygenandel i pustegassen. Standardluft har 21 % oksygen.
pO_2	Partialtrykk for oksygen. Begrenser maksimumsdybden hvor nitrox-blandinger trygt kan brukes. Maksimalgrensen for partialtrykk for dykking med anriket luft er 1,4 bar. Fordelingsgrensen for partialtrykk er 1,6 bar. Dykk som overskrider denne grensen gir en risiko for øyeblikkelig oksygenoksite.
Gjentagende dykk	En dykk hvor grensene for dekompresjonstid påvirkes av nitrogenrester som ble absorbert under forrige dykk.
Nitrogenrester	Mengden overskytende nitrogen i en dykker etter ett eller flere dykk.

Begrep	Forklaring
RGBM	Modell for redusert gradientboble. Moderne algoritme for sporing av både oppløst og fri gass hos dykkere.
SCR	Semilukket rebreather. Dykkeapparat som resirkulerer en del av gassen som pustes ut.
Dykkeapparat	Komplett pusteapparat til bruk under vann.
Overflatetid	Tiden som går mellom man har steget opp fra et dykk og stiger ned for neste dykk.
Vevsgruppe	Teoretisk konsept som brukes til å modellere kroppsvev for utarbeidelse av dekompresjonstabeller eller -beregninger.
Trimix	En pustegassblanding av helium, oksygen og nitrogen.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. **AUSTRALIA (24/7)** +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 720 883 104
CANADA (24/7) +1 855 624 9080
中国 (CHINA) +86 400 661 1646
中国香港 (CHINA - Hong Kong) +852 58060687
DENMARK (EN, SV) +45 89872945
FINLAND +358 9 4245 0127
FRANCE +33 4 81 68 09 26
GERMANY +49 89 3803 8778
ITALY +39 02 9475 1965
JAPAN +81 3 4520 9417
NETHERLANDS +31 1 0713 7269
NEW ZEALAND (24/7) +64 9887 5223
RUSSIA +7 499 918 7148
SPAIN +34 91 11 43 175
SWEDEN +46 8 5250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK (24/7) +44 20 3608 0534
USA (24/7) +1 855 258 0900

© Suunto Oy

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.